

Instrukcja ważna dla urządzeń wyprodukowanych po: / Návod pro zařízení vyrobená po: / Návod pre obsluhu zariadení vyrobených po: / Instrukcija – įrenginiai, kurie buvo pagaminti nuo: / Lietošanas instrukcija ierīcēm izgatavotiem pēc: / Útmutató a után gyártott készülékekhez: / Manualul de utilizare pentru aparate fabricate după: / Bedienungsanleitung für Geräte, hergestellt wurden die nach dem: **01.02.2021**

- | | | | |
|-----------|--|-----------|--|
| PL | Akumulatorowa szlifierka taśmowa
Instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną | LV | Darbināma ar akumulatoru jostas slīpmašīna
Lietošanas instrukcija ar garantijas talonu |
| CZ | Akumulátorová pásová bruska
Návod k obsluze se záručním listem | HU | Akkumulátoros szalagcsiszoló
Használati Utasítás Garanciajeggyel |
| SK | Akumulátorová pásová brúska
Užívateľská príručka so záručným listom | RO | Mașină de șlefuit cu bandă cu acumulator
Instrucțiuni de utilizare și certificat de garanție |
| LT | Akumuliatorinis juostinis šlifukoilis
Naudojimo instrukcija su Garantiniu lapu | DE | Akku-Bandschleifer
Bedienungsanleitung mit Garantiekarte |



PL Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim. Kopiowanie lub rozpowszechnianie Instrukcji Obsługi we fragmentach albo w całości bez zgody Dedra Exim zabronione. Dedra Exim zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjno-technicznych oraz kompletacyjnych bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany te nie mogą stanowić podstawy do reklamowania produktu. Instrukcja obsługi dostępna na stronie www.dedra.pl

CZ Všechna práva vyhrazena. Toto zpracování je chráněno autorským právem. Kopírování nebo šíření Návodu k obsluze v částech nebo vcelku bez souhlasu společnosti Dedra Exim je zakázáno. Dedra Exim si vyhrazuje právo zavádět konstrukční a technické a komplementární změny bez dřívějšího oznámení. Tyto změny nemohou být základem pro reklamování výrobku. Návod k obsluze dostupný na stránkách www.dedra.pl

SK Všetky práva vyhradené. Tieto materiály sú chránené autorskými právami. Kopírovanie prípadne šírenie častí, prípadne celého návodu na obsluhu je bez súhlasu spoločnosti Dedra Exim zakázané. Dedra Exim si vyhradzuje právo na vykonávanie konštrukčno-technických zmien, a zmien doplnkového príslušenstva, bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto zmeny nemôžu byť dôvodom na reklamáciu výrobku. Užívateľská príručka je dostupná na webovej stránke www.dedra.pl

LT Visos teisės saugomos. Šis kūrinys yra saugomas autorių teisių įstatymų. Eksploatavimo instrukcijos arba jos fragmentų kopijavimas ir platinimas be „Dedra Exim“ sutikimo draudžiamas. „Dedra Exim“ pasilieka sau teisę įvesti konstrukcijos, techninius arba komplektacijos pokyčius be išankstinio įspėjimo. Šie pokyčiai negali būti skundo dėl produkto pagrindu. Naudojimo instrukcija yra prieinama svetainėje: www.dedra.pl

LV Visas tiesības pasargātas. Šis izdevums ir sargāts ar autortiesību. Lietošanas Instrukcijas kopēšana vai izplatīšana pilnīgi vai fragmentos bez Dedra Exim firmas piekrišanas ir aizliegta. Firma Dedra Exim atstāj sev tiesību veikt konstrukcijas-tehnikas izmaiņu, kā arī komplektācijas izmaiņu bez iepriekšēja paziņojuma. Šīs izmaiņas nevar būt par pamatu produkta reklamēšanai. Lietošanas instrukcija pieejama mājaslapā www.dedra.pl


HU Minden jog fenntartva. A jelen kiadvány szerzői jogokkal védve. A Használati Utasítás másolása vagy terjesztése egészében vagy részleteiben a Dedra Exim írásos engedélye nélkül tilos. A Dedra Exim fenntartja magának a szerkezeti-műszaki, valamint komplettálási változtatások előzetes bejelentés nélküli bevezetésének jogát. Ezek a változások nem szolgálhatnak alappal a termék reklamációjának. A használati utasítás a weboldalon elérhető www.dedra.pl.

RO Toate drepturile rezervate. Această redactare este protejată prin legea dreptului de autor. Este interzisă copierea, reproducerea în orice fel sau multiplicarea și distribuirea parțială sau în totalitate a Manualului de utilizare fără permisiunea firmei Dedra Exim. Firma Dedra Exim își rezervă dreptul de a face modificări tehnice și constructive sau de completare a dispozitivului fără o notificare prealabilă. Aceste modificări nu pot constitui temelii pentru reclamarea produsului. Instrucțiunea de deservire accesibilă pe pagina www.dedra.pl

DE Alle Rechte vorbehalten. Die vorliegende Bedienungsanleitung wird durch das Urheber-recht geschützt. Kein Teil dieser Bedienungs-anleitung darf ohne schriftliche Einwilligung von Dedra Exim vervielfältigt oder verbreitet werden. Dedra Exim behält sich das Recht vor, Konstruktions- und technische Änderungen sowie Änderungen in der Zusammensetzung vorzunehmen, ohne vorher darüber zu informieren. Diese Änderungen können kein Grund zur Reklamation des Produkts bilden. Die Bedienungsanleitung ist auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich.

Kontakt
 Kontaktai / Kontakts / Elérhetőség / Contact / Contacto / Contact / Kontakt
 Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków
 Tel. +48 22 73 83 777 wew. 129, 165, fax +48 22 73 83 779
 serwis@dedra.com.pl www.dedra.pl




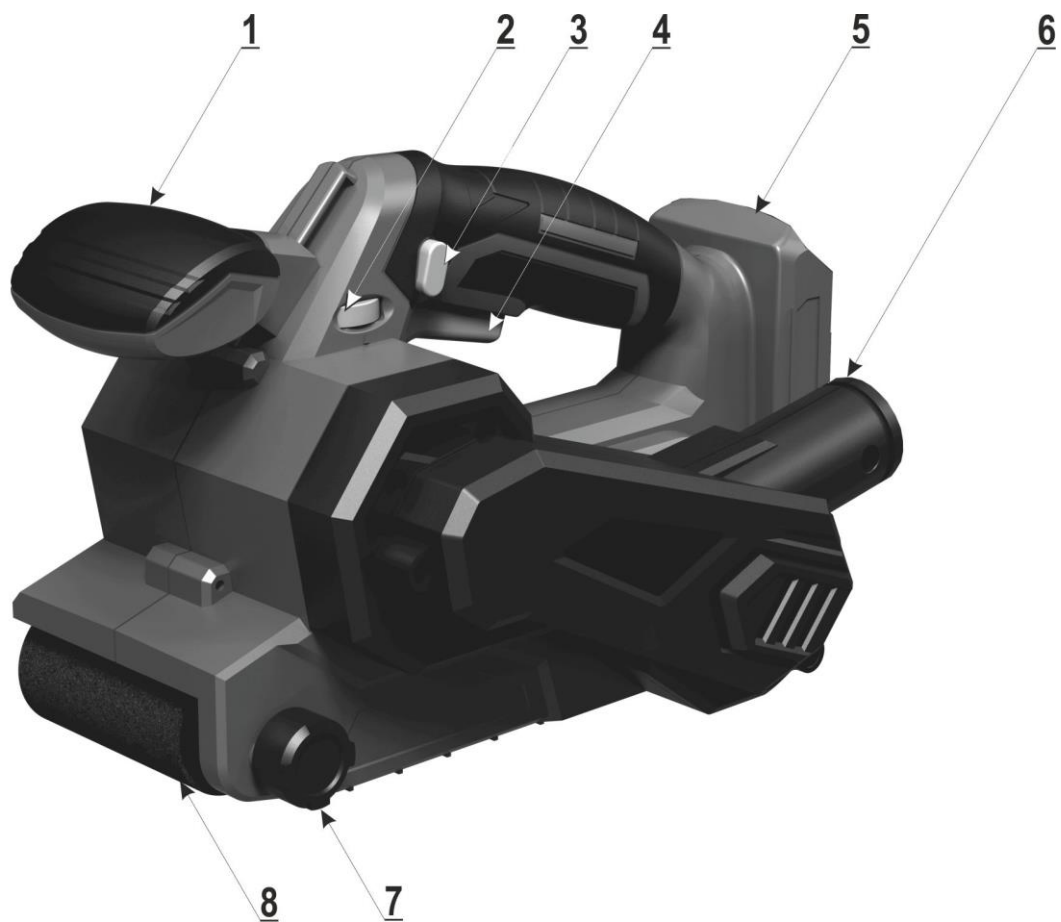

A



B

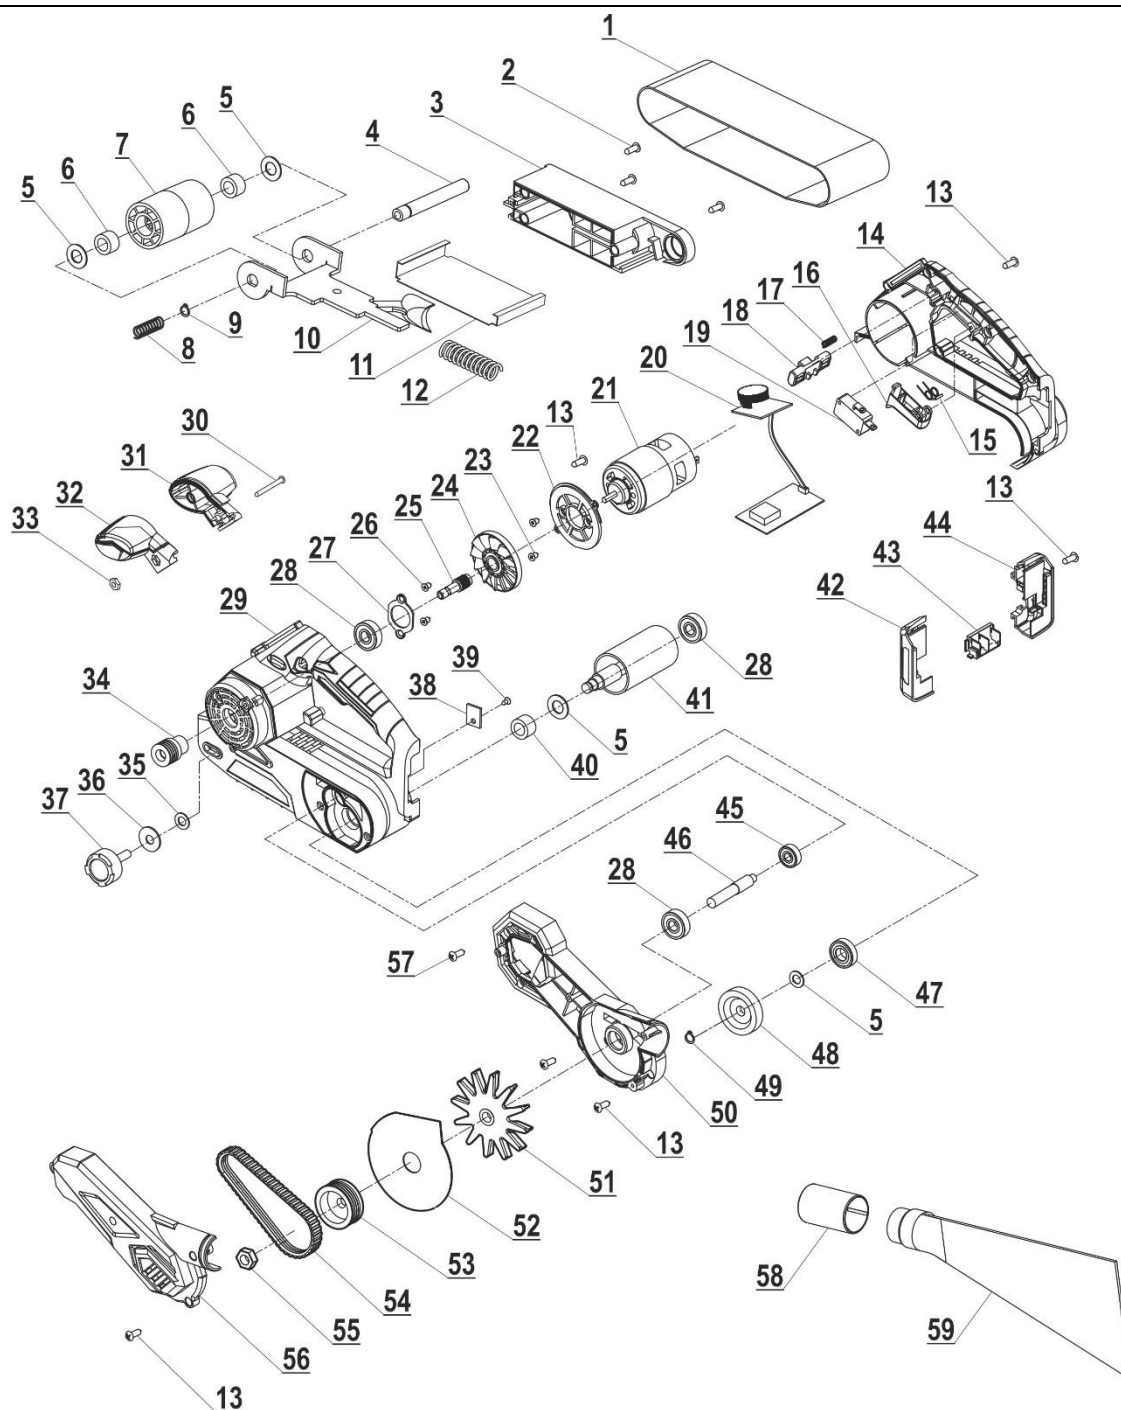

C

Opis Zastosowanych Piktogramów/ Popis Použitých Piktogramů/ Opis Používaných Piktogramov/ Panaudotų Piktogramų Aprašymas/ Lietoto Piktogrammu Apraksts/ Az Alkalmazott Piktogramok Magyarázata/ Descrierea Pictogramelor// Gebot: Lesen Sie, Bitte, Die Bedienungsanleitung

	Nakaz: przeczytaj instrukcję obsługi / Příkaz: přečtěte návod k obsluze / Příkaz: oboznámte sa s uživatelskou príručkou / Privaloma: perskaitykite aptarnavimo instrukciją / Norādījums: rūpīgi iepazīstieties ar lietotāja rokasgrāmatā sniegto informāciju / Utasítás: olvassa el az útmutatót / Obiligatoriu: citiți manualul de utilizare / Gebot: die Bedienungsanleitung lesen
	Nakaz: stosować środki ochrony dróg oddechowych / příkaz: používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest/ příkaz: používajte ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest/ privaloma: naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės/ pieprasījums: izmantot elpceļu attiecīgu aizsardzību/ utasítás: használjon légúti védelmi felszerelést/ obligatoriu: utilizați echipament de protecție a căilor respiratorii/ gebot: atemschutzgeräte benutzen
	Nakaz: Używać ochronników słuchu / příkaz používejte ochranu sluchu/ příkaz používajte chrániče sluchu/ privaloma: naudoti apsauginius akinis/ pieprasījums lietotiet dzirdes aizsardzības līdzekļus/ utasítás: használjon fülvédőt/ obligatoriu: trebuie să folosiți aparate pentru protecția auzului/ gebot: der gehörschutz ist zu benutzen
	Nakaz: stosować środki ochrony dróg oddechowych / příkaz: používejte prostředky pro ochranu dýchacích cest/ příkaz: používajte ochranné prostriedky na ochranu dýchacích ciest/ privaloma: naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemonės/ pieprasījums: izmantot elpceļu attiecīgu aizsardzību/ utasítás: használjon légúti védelmi felszerelést/ obligatoriu: utilizați echipament de protecție a căilor respiratorii/ gebot: atemschutzgeräte benutzen

PL Spis treści

1. Zdjęcia i rysunki
2. Opis urządzenia
3. Przeznaczenie urządzenia
4. Ograniczenie użycia
5. Dane techniczne
6. Przygotowanie do pracy
7. Włączanie urządzenia
8. Użytkowanie urządzenia
9. Bieżące czynności obsługowe
10. Części zamienne i akcesoria
11. Samodzielne usuwanie usterek
12. Kompletacja urządzenia, uwagi końcowe
13. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych
14. Wykaz części do rysunku złożeniowego
15. Karta gwarancyjna

Ogólne warunki bezpieczeństwa zostały dołączone jako oddzielna broszura.

Deklaracja Zgodności WE dołączona jest do urządzenia jako oddzielny dokument. W przypadku braku Deklaracji Zgodności WE prosimy o kontakt z Serwisem Dedra-Exim Sp. z o.o.

UWAGA Podczas pracy urządzeniem zaleca się zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy, w celu uniknięcia wybuchu pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażenia mechanicznego.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia prosimy o zapoznanie się z treścią Instrukcji obsługi. Prosimy o zachowanie Instrukcji obsługi, instrukcji bezpieczeństwa pracy i deklaracji zgodności. Rygorystyczne przestrzeganie wskazówek i zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi wpłynie na przedłużenie żywotności Państwa urządzenia.

UWAGA Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pracy.

W razie przekazania urządzenia innej osobie, proszę wręczyć jej również instrukcję obsługi, instrukcję bezpieczeństwa pracy i deklarację zgodności. Firma Dedra-Exim nie odpowiada za wypadki powstałe w wyniku nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa pracy. Należy przeczytać uważnie wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Niestosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA Urządzenie z linii SAS+ALL zostało zaprojektowane do pracy tylko z ładowarkami i akumulatorami linii SAS+ALL.

Akumulator Li-Ion i ładowarka nie stanowią wyposażenia zakupionego urządzenia i należy nabyć je oddzielnie. Stosowanie akumulatorów i ładowarek innych niż dedykowanych do urządzenia spowoduje utratę praw gwarancyjnych

2. Opis urządzenia

Rys. A: 1. Rękojeść pomocnicza, 2. Regulator prędkości posuwu pasa bezkońcowego, 3. Blokada włącznika, 4. Włącznik, 5. Gniazdo akumulatora, 6. Króciec worka na urobek, 7. Regulator naciągu pasa bezkońcowego, 8. Baza bezkońcowa

Rys. B: 1. Dźwignia naciągu taśmy, 10. Rolki taśmy

3. Przeznaczenie urządzenia

Szlifierka DED6901 jest produktem zaprojektowanym do szlifowania drewna, materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty wiórowe, itp.), tworzyw sztucznych, metali nieżelaznych i elementów mocujących nieobrabianych cieplnie. Nadaje się również do obróbki miękkich płytek oraz szlifowania na sucho małych i średnich powierzchni. Dzięki płynnej regulacji prędkości posuwu pasa bezkońcowego możliwa jest precyzyjna praca przy użyciu pasów o różnej gradacji.

Dopuszcza się wykorzystanie urządzenia w pracach remontowo-budowlanych, warsztatach naprawczych, w pracach amatorskich przy równoczesnym przestrzeganiu warunków użytkowania i dopuszczalnych warunków pracy, zawartych w instrukcji obsługi.

4. Ograniczenia użycia

Urządzenie może być użytkowane tylko zgodnie z zamieszczonymi poniżej "Dopuszczalnymi warunkami pracy".

Nie stosować do obrabiania materiałów na mokro.

Samowolne zmiany w budowie mechanicznej i elektrycznej, wszelkie modyfikacje, czynności obsługowe nieopisane w Instrukcji Obsługi będą traktowane za bezprawne i powodują natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych, a deklaracja zgodności straci swoją ważność. Użytkowanie elektronarzędzia niezgodnie z przeznaczeniem lub Instrukcją Obsługi spowoduje natychmiastową utratę Praw Gwarancyjnych.

Dopuszczalne warunki pracy

Stosować tylko wewnątrz pomieszczeń. Zakres temperatur ładowania akumulatorów 10 - 30°C. Nie wystawiać na temperaturę pow. 40°C.

5. Dane techniczne

Model urządzenia	DED6901
Napięcie pracy [V]	18 d.c.
Akumulator	Li-Ion
Prędkość posuwu pasa [m/min]	120-350
Rozmiar pasa [mm x mm]	76 x 457
Poziom drgań mierzony na rękojeści [m/s ²]	3,03
Niepewność pomiaru KD	1,5
Emisja hałasu:	
Poziom ciśnienia dźwięku LPA [dB(A)]	80
Poziom mocy dźwięku LWA [dB(A)]	91
Niepewność pomiarowa KLPA, KLWA [dB(A)]	3
Masa (bez akumulatora i ładowarki) [kg]	2,38

Informacja na temat drgań i hałasu.

Wartość łączona drgań a_h oraz niepewność pomiaru określono zgodnie z normą EN 62841-2-4 i podano w tabeli

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 62841-1, wartości podano powyżej w tabeli.

UWAGA Hałas może spowodować uszkodzenie słuchu, podczas pracy zawsze należy używać środków ochrony słuchu!

Deklarowana wartość emisji drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą badania i może być wykorzystana do porównania jednego urządzenia z drugim. Podany powyżej poziom drgań.

Poziom drgań podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia może się różnić od zadeklarowanych wartości w zależności od sposobu użycia narzędzi roboczych, w szczególności od rodzaju obrabianego przedmiotu oraz od konieczności określenia środków mających na celu ochronę operatora. Aby dokładnie oszacować narażenia w rzeczywistych warunkach użytkowania, należy wziąć pod uwagę wszystkie części cyklu operacyjnego, obejmujące także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone lub gdy jest ono włączone, ale nie jest używane do pracy.

6. Przygotowanie do pracy

UWAGA Wszystkie czynności obsługowe takie jak wymiana końcówki roboczej, należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan urządzenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych (pęknięta obudowa, uszkodzona taśma lub przewód zasilający) i zanieczyszczeń (zabrudzenie otworów wentylacyjnych, narzędzi roboczych, wtyczki sieciowej lub innych, mogących wpływać na pogorszenie chwytu i/lub jakości wykonywanej pracy). W razie wykrycia uszkodzonego elementu należy wymienić go na nowy. W razie wykrycia zanieczyszczeń należy usunąć je sprężonym powietrzem lub czystą, suchą ścierką.

Po wstępnej kontroli należy:

- Skontrolować posuw pasa ściernego (zgodnie z procedurą „Korekcia posuwu” w punkcie „9. Bieżące czynności obsługowe”).

- Zamocować materiał obrabiany do powierzchni.

UWAGA Szlifierka taśmowa może spowodować wyrzut złe zamocowanego materiału w stronę użytkownika, powodując obrażenia lub zniszczenia.

- Wsunąć worek gromadzący urobek na króciec wyrzutu urobku (rys. A, 6)

W celu poprawy komfortu pracy możliwe jest ustawienie rękojeści pomocniczej. W tym celu należy poluzować śrubę rękojeści pomocniczej za pomocą klucza imbusowego, ustawić rękojeść w pozycji, która umożliwi wygodną pracę szlifierką, a następnie dokręcić śrubę. Sprawdzić, czy rękojeść nie przemieszcza się pod naciskiem.

7. Włączanie urządzenia

Urządzenie zasilane jest z akumulatora o napięciu 18V. Naładowany akumulator wsuwamy w prowadnicę w rękojeści aż zadziała zatrzaśk uchwytu. Urządzenie jest gotowe do pracy. Aby rozpocząć pracę urządzeniem należy wcisnąć włącznik (rys. A, 4).

UWAGA Próby pracy bez obciążenia należy wykonywać tylko wtedy, kiedy elektronarzędzie jest skierowane w dół.

8. Użytkowanie urządzenia

Szlifierka przeznaczona jest do pracy z materiałami czystymi, suchymi i nieelastycznymi jak drewno materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne itp.

⚠ UWAGA Praca w materiałach elastycznych i/lub wilgotnych może być nieefektywna lub prowadzić do uszkodzenia taśmy.

Praca na materiałach pokrytych preparatami ochronnymi (lakier, olej, pokost, itp.) może prowadzić to szybkiego zanieczyszczenia taśmy i spadku jakości szlifowania.

Jeśli szlifowanie materiału nie przebiega w sposób zadowalający należy sprawdzić czy pas ścierny nie jest zużyty lub zanieczyszczony i w razie potrzeby wymienić na nowy. Jeśli wymiana nie przyniesie poprawy jakości pracy należy rozważyć zastosowanie pasa z papierem ścierny o mniejszej gradacji.

W żadnym wypadku nie należy nadmiernie dociskać szlifierki do obrabianej powierzchni. Stwarza to ryzyko przeciążenia urządzenia i jego uszkodzenia.

Po właściwym przygotowaniu do pracy i podłączeniu źródła zasilania można włączyć urządzenie włącznikiem i rozpocząć szlifowanie (w razie potrzeby należy ustawić pożądaną prędkość posuwu za pomocą pokrętła (rys. A, 2)). Możliwe jest zablokowanie włącznika w pozycji włączonej, w tym celu należy, przy naciśniętym włączniku, przesunąć blokadę (rys. A, 3) i puścić włącznik. Odblokowanie następuje po ponownym wciśnięciu włącznika.

Wyłączenie urządzenia następuje po puszczeniu przycisku włącznika. Podczas pracy zalecamy płynnie przesuwając szlifierkę po całej powierzchni, która ma być oszlifowana. Należy unikać zatrzymywania pracującej szlifierki w miejscu, aby nie doszło do wyszlifowania dołka w jednym miejscu. Jeżeli jest potrzeba zeszlifowania większej ilości materiału w danym punkcie zalecamy przesuwając szlifierkę nad tym punktem poprzecznie, wzdłużnie lub okrężnie (zależnie od możliwości). Kierunek posuwu powoduje „uciekanie” szlifierki do przodu, dlatego należy pracować trzymając szlifierkę pewnie, oburącz. Obrabiany materiał powinien być pewnie zamocowany.

Pracując należy trzymać szlifierkę oburącz z taśmą skierowaną od użytkownika.

Zabrania się szlifowania „na mokro”. Kontakt elektronarzędzia z wodą może prowadzić do porażenia prądem.

Podczas szlifowania należy używać ochrony przeciwpyłowej górnych dróg oddechowych

Nigdy nie wolno odkładać pracującego urządzenia. Po wyłączeniu, przed odłożeniem, należy odczekać, aż silnik/taśma zatrzyma się całkowicie.

9. Bieżące czynności obsługowe

Regularnie oczyszczaj całe elektronarzędzie, szczególną uwagę poświęcając na oczyszczenie otworów wentylacyjnych elektronarzędzia. Unikać ładowania akumulatora bezpośrednio po intensywnym użytkowaniu. Ze względu na zjawisko rozładowywania nie należy przechowywać akumulatora kompletnie rozładowanego, ponieważ może się wtedy rozładować poniżej poziomu krytycznego i ulec trwałemu uszkodzeniu.

Akumulator nieużywany należy przechowywać więc częściowo naładowany (do ok. 40%). Doładowywać akumulator zanim się całkowicie rozładuje. Baterie przechowywać w temperaturach 10-30°C. Przechowywany w niskich temperaturach szybciej traci pojemność.

Ładowanie akumulatora opisane jest w instrukcji do akumulatora i ładowarki z linii SAS+ALL.

⚠ UWAGA Miejsce przechowywania urządzenia powinno być niedostępne dla dzieci.

W razie konieczności wysyłki urządzenia do serwisu celem dokonania naprawy, należy zabezpieczyć ją przed przypadkowym uszkodzeniem mechanicznym oraz wysunąć baterie z gniazda ładowarki

Sposób demontażu akumulatora

W celu demontażu akumulatora, należy wcisnąć przycisk zwalniający znajdujący się w przedniej części baterii. Wysunąć akumulator z gniazda. W celu zamontowania akumulatora, należy wsunąć akumulator w gniazdo, a następnie docisnąć aż do zadziałania zatrzasku uchwytu.

Konserwacja urządzenia

⚠ UWAGA Nigdy nie należy prowadzić prac konserwacyjnych urządzenia podłączonego do źródła zasilania.

Może to spowodować poważne obrażenia ciała lub porażenie prądem. Przed przystąpieniem do czynności konserwacyjnych akumulator należy wysunąć z gniazda urządzenia.

Konserwacja urządzenia polega na utrzymaniu w należytej czystości wszystkich jego elementów niezbędnych do normalnej pracy. Do czyszczenia nie wolno stosować żadnych rozpuszczalników gdyż może to spowodować nieodwracalne zniszczenie obudowy i innych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego.

Akumulatora nie wolno czyścić wodą gdyż może to spowodować zwarcie wewnętrzne prowadzące do trwałego uszkodzenia.

Zmiana taśmy

1. Zwolnić dźwignię naciągu taśmy poprzez jej odciągnięcie (rys. B, 9)
2. Zsunąć taśmę z rolek.
3. Zamontować nową taśmę, zwracając uwagę, aby strzałki na wewnętrznej stronie taśmy wskazywały ten sam kierunek, co strzałki na rolce napędowej (rys. B, 10).
4. Naciągnąć taśmę wciskając dźwignię (rys. B, 9) do pozycji wyjściowej
5. Skorygować posuw taśmy zgodnie z procedurą „Korekcja posuwu taśmy” w dalszej części tego punktu.

Opróżnianie worka na urobek

1. Zsunąć worek gromadzący urobek z króćca.
2. Wysypać urobek.

⚠ UWAGA Zachować ostrożność jeśli w pobliżu jest źródło ognia - drobny pył może być skrajnie łatwopalny.

3. Po opróżnieniu nasunąć króciec worka na króciec wyrzutu urobku Podczas tej procedury należy zachować szczególną ostrożność! Należy uważać, aby kończyny, odzież i inne luźne elementy nie weszły w kontakt z taśmą lub innymi ruchomymi częściami urządzenia, gdyż istnieje ryzyko ich przechwycenia lub odbicia.

Korekcja posuwu taśmy

Ze względu na możliwe różnice w budowie i właściwościach różnych taśm ściernych może okazać się konieczna korekcja (toru) posuwu taśmy. Korekcja jest konieczna, gdy taśma podczas pracy zsuwa się w stronę

krawędzi, co może prowadzić do niszczenia krawędzi taśmy i/lub szlifowania elementów urządzenia. Używanie tak pracującego urządzenia jest niedozwolone.

1. Ułożyć urządzenie na stabilnym podłożu taśmą skierowaną do góry.

2. Złapać za rękęjść lewą ręką. Uruchomić urządzenie.

3. Obserwując taśmę, prawą ręką skorygować jej tor za pomocą pokrętła przy rolce napinającej (rys. A, 7) tak, aby nie wychodziła ona poza obrys metalowego prostokąta na podstawie szlifierki oraz aby przesuwiała się równoległe do niego.

Transport

Elektronarzędzie oraz inne elementy wymienione w kompletacji wraz z instrukcją obsługi należy transportować czyste, zamknięte w oryginalnym opakowaniu (wraz z wypełniaczami) tak, aby nie było narażone na szkodliwe działanie warunków otoczenia takich jak: wilgoć, opady atmosferyczne, wysoka temperatura (powyżej 50°C), nacisk powodujący odkształcenie fabrycznego opakowania i innych, mogących mieć negatywny wpływ na opakowanie lub jego zawartość.

Przechowywanie

Elektronarzędzie oraz inne elementy wymienione w kompletacji wraz z instrukcją obsługi należy przechowywać czyste, zamknięte w oryginalnym opakowaniu (wraz z wypełniaczami) tak, aby nie było narażone na szkodliwe działanie warunków otoczenia takich jak: wilgoć, opady atmosferyczne, wysoka temperatura (powyżej 50°C), nacisk powodujący odkształcenie fabrycznego opakowania i innych, mogących mieć negatywny wpływ na opakowanie lub jego zawartość.

Elektronarzędzie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.

Przed kolejnym użyciem należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 6: Przygotowanie do pracy oraz sprawdzić, czy nie należy przeprowadzić czynności konserwujących opisanych w punkcie 9: Bieżące czynności obsługowe.

10. Części zamienne i akcesoria

Zalecane akcesoria

W ofercie Dedra-Exim znajdują się pasy końcówkowe o wymiarach 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Elektronarzędzie z linii SAS+ALL można wyposażyć w każdy akumulator i ładowarkę z linii SAS+ALL oraz każde narzędzie (końcówkę roboczą) z chwytem SDS Plus. Prosimy uprzejmie stosować się do zaleceń producenta końcówek roboczych.

W celu zakupu części zamiennych i akcesoriów należy skontaktować się z Serwisem Dedra-Exim. Dane kontaktowe znajdują się na stronie 1 instrukcji. Przy zamawianiu części zamiennych prosimy podać numer PARTII umieszczony na tabliczce znamionowej oraz numer części z rysunku złożeniowego. W okresie gwarancyjnym naprawy dokonywane są na zasadach podanych w Karcie Gwarancyjnej. Reklamowany produkt prosimy przekazać do naprawy w miejscu zakupu (sprzedawca zobowiązany jest przyjąć reklamowany produkt), lub przesłać do Serwisu Centralnego DEDRA - EXIM. Prosimy uprzejmie dołączyć kartę gwarancyjną wystawioną przez Importera. Bez tego dokumentu naprawa będzie traktowana jako pogwarancyjna. Po okresie gwarancyjnym naprawy wykonuje Serwis Centralny. Uszkodzony produkt należy przesłać do Serwisu (koszty wysyłki pokrywa użytkownik).

11. Samodzielne usuwanie usterek

UWAGA Przed przystąpieniem do samodzielnego usuwania usterek należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i upewnić się, że nie działa.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie nie działa	Uszkodzony włącznik Rozładowany akumulator Źle zamontowany akumulator	Przekazać urządzenie do serwisu Naładować akumulator Zamocować poprawnie
Niska wydajność pracy	Zużyta taśma ścierna Niedokładnie oczyszczony materiał obrabiany Nierówno założona taśma ścierna Zbyt duży docisk narzędzia	Wymienić taśmę ścierną Oczyszczyć materiał, w razie potrzeby wysuszyć Skorygować ułożenie taśmy ścierniej Zmniejszyć obciążenie elektronarzędzia

12. Kompletacja urządzenia,

1. Szlifierka DED6901 – 1 szt. 2. Worek na urobek – 1 szt. 3. Pas bezkońcowy – 1 szt.

13. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z innymi odpadami. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. Informacji o lokalizacji miejsc zbiórki zużytego sprzętu udzielają władze lokalne np. na swoich stronach internetowych.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy w krajach Unii Europejskiej: W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się urządzeń w krajach poza Unią Europejską: Taki symbol dotyczy tylko krajów Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

14. Wykaz części do rysunku złożeniowego

LP	Nazwa części	LP	Nazwa części
1	Pasek	31	Obudowa część prawa
2	Wkręt ST4 x 20	32	Obudowa część lewa
3	Uszczelka zbiornika	33	Nakrętka M5
4	Wrzeciono	34	Koło pasowe małe
5	Uszczelniaacz	35	Podkładka uzębiona
6	Łożysko	36	Uszczelniaacz
7	Rolka napędzana	37	Pokrętło
8	Sprężyna	38	Podkładka
9	Pierścień sprężynujący zabezpieczający	39	Wkręt ST3.5 x 8
10	Podstawa rolki napędowej	40	Tuleja mosiężna
11	Obudowa ostrza	41	Rolka napędowa
12	Sprężyna	42	Ośłona gniazda akumulatora
13	Wkręt ST4 x 14	43	Gniazdo akumulatora
14	Obudowa część prawa	44	Ośłona gniazda akumulatora
15	Sprężyna włącznika	45	Łożysko 606
16	Włącznik MSG-1135 35A 36V DC	46	Koło zębate
17	Sprężyna	47	Łożysko 6900
18	Dźwignia blokady włącznika	48	Koło zębate z mimośrodem
19	Włącznik MSG-1135 35A 36V DC	49	Pierścień sprężynujący zabezpieczający
20	Regulator prędkości	50	Ośłona
21	Silnik	51	Wentylator

22	Ośłona	52	Klapka
23	Wkręt M5 x 8	53	Koło pasowe duże
24	Wentylator	54	Pasek napędowy 348A
25	Walek napędowy	55	Nakrętka
26	Wkręt ST4 x 10	56	Ośłona paska napędowego
27	Płytk dociskowa łożyska	57	Wkręt ST4 x 12
28	Łożysko 608	58	Króciec przyłączeniowy
29	Obudowa część lewa	59	Worek na urobek
30	Wkręt M5 x 25		

Karta gwarancyjna

na

Akumulatorowa szlifierka taśmowa

Nr katalogowy: nr partii:.....

(zwane dalej Produktem)

Data zakupu Produktu:.....

Pieczęć sprzedawcy

Data i podpis sprzedawcy:.....

Oświadczenie Użytkownika:

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

.....

Data i miejsce

.....

Podpis Użytkownika

I. Odpowiedzialność za Produkt:

1. Gwarant – Dedra Exim Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.

2. Na warunkach określonych w niniejszej karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.

3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.

4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.

5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

II. Okres gwarancji:

Elementy Produktu	Czas trwania ochrony gwarancyjnej
Akumulatorowa szlifierka taśmowa	24 miesiące, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej Karcie Gwarancyjnej
Worek na urobek, pas bezkońcowy	Nie objęte gwarancją

III. Warunki skorzystania z gwarancji:

1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji zaleca się aby Użytkownik przekazał wraz z Produktem do reklamacji wszystkie elementy określone w „Kompletacji urządzenia” zawartej w Instrukcji obsługi.

2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i karcie gwarancyjnej.

3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

4. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:

a. Nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji, konserwacji i czyszczenia;

- b. Zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;
c. Nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;
d. Samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;
e. Zastosowania przez Użytkownika w Produkcji materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.
f. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:
g. numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
h. plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.
5. Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

IV. Procedura reklamacyjna:

1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.
 2. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.
 3. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: Dedra Exim Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
 4. Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”).
 5. Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: Dedra Exim Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
 6. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.
 7. Uwaga! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.
 8. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.
 9. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).
 10. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.
- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Obsah

1. Fotografie a nákresy
2. Popis zařízení
3. Určení zařízení
4. Omezení použití
5. Technické údaje
6. Příprava k práci
7. Zapnutí zařízení
8. Používání zařízení
9. Běžné servisní činnosti
10. Náhradní díly a příslušenství
11. Svépomocné odstraňování poruch
12. Kompletace zařízení
13. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení
14. Záruční list

Překlad originálního návodu

Všeobecné bezpečnostní podmínky byly přiloženy jako samostatná příručka.

ES prohlášení o shodě je přiloženo k zařízení jako samostatný dokument. Pokud bude ES prohlášení o shodě chybět, kontaktujte servis Dedra-Exim Sp. z o.o.

POZOR Při práci s přístrojem je doporučeno vždy dodržovat základní bezpečnostní pokyny, aby se

vyhnulo vzniku požáru, poranění elektrickým proudem nebo mechanickému poškození.

Před zprovozněním přístroje seznámte se prosím s obsahem Návodu k obsluze. Uchovejte prosím Návod k obsluze, Návod o bezpečnostních pokynech a Prohlášení o shodě. Důsledné dodržování pokynů a doporučení uvedených v Návodu k obsluze pozitivně ovlivní životnost Vašeho přístroje.

POZOR Během práce bezpodmínečně dodržujte pokyny obsažené v Návodu k bezpečnosti práce. Návod k bezpečnosti práce je přiložen k přístroji jako samostatná brožura a je třeba jej uchovat.

V případě předání přístroje jiné osobě, předejte ji také Návod k obsluze, Návod k bezpečnosti práce a Prohlášení o shodě. Společnost Dedra Exim nese odpovědnost za nehody vzniklé v následku nedodržování bezpečnostních pokynů. Podrobně přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návody k obsluze. Nedodržování varování a návodů může mít za následky poranění elektrickým proudem, požár a/nebo vážná zranění. Uchovejte všechny návody, bezpečnostní pokyny a prohlášení o shodě pro budoucí potřeby.

POZOR Zařízení řady SAS+ALL bylo navrženo k použití pouze s nabíječkami a akumulátory řady SAS+ALL.

Akumulátor Li-Ion a nabíječka nejsou součástí zakoupeného zařízení a je třeba je zakoupit zvlášť. Používání akumulátorů a nabíječek jiných než doporučených pro zařízení bude mít za následek ztrátu záručních nároků.

2. Popis zařízení

Obr. A: 1. Pomocná rukojeť, 2. Nekonečný regulátor rychlosti pásu, 3. Spínač zámku, 4. Spínač, 5. Zásuvka baterie, 6. Konektor pro výstupní vak, 7. Nekonečný nastavovač napnutí pásu, 8. Nekonečná základna
Obr. B: 1. Páka napínání pásu, 10. Pásky na pásu

3. Určení zařízení

Bruska DED6901 je produkt určený k broušení dřeva, materiálů na bázi dřeva (překlíčky, dřevotřískových desek atd.), Plastů, neželezných kovů a tepelně nezpracovaných spojovacích prostředků. Vhodný také pro broušení měkkých dlaždic a suché broušení malých až středních povrchů. Díky plynulému nastavení rychlosti posuvu nekonečného pásu je možné pracovat přesně s pásy různých stupňů.

Zařízení můžete používat pro stavební a opravné práce, v dílnách, pro hobby práce se současným dodržováním podmínek používání a přípustných provozních podmínek uvedených v návodu k obsluze.

4. Omezení použití

Zařízení můžete používat pouze v souladu s níže uvedenými „Přípustnými pracovními podmínkami“.

Svépomocné změny mechanické a elektrické konstrukce, veškeré úpravy a servisní činnosti nepopsané v návodu k obsluze budou považovány za protizákonné a způsobí okamžitou ztrátu záručních nároků a prohlášení o shodě ztratí svou platnost. Používání elektronářadí v rozporu s určením nebo návodem k obsluze bude mít za následek okamžitou ztrátu záručních nároků.

Přípustné pracovní podmínky

Používejte pouze v uzavřených prostorách. Rozsah teploty nabíjení akumulátorů 10–30 °C. Nevystavujte teplotě nad 40 °C.

5. Technické údaje

Model zařízení	DED6901
Pracovní napětí [V]	18 d.c.
baterie	Li-Ion
Rychlost pásu [m / min]	120-350
Velikost pásu [mm x mm]	76 x 457
Úroveň vibrací měřená na rukojeti [m / s ²]	3,03
Nejistota měření KD	1,5
Emise hluku:	
Hladina akustického tlaku LPA [dB (A)]	80
Hladina akustického výkonu LWA [dB (A)]	91
Nejistota měření KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Hmotnost (bez baterie a nabíječky) [kg]	2,38

Informace o hluku a vibracích.

Společná hodnota vibrací a_h a nejistoty měření byly stanoveny v souladu s normou EN 62841-2-4 a uvedeny v tabulce

Emise hluku byly stanoveny podle EN 62841-1, hodnoty jsou uvedeny v tabulce výše.

⚠ POZOR Hluk může způsobit poškození sluchu, při práci vždy používejte prostředky ochrany sluchu!

Deklarovaná hodnota emise hluku byla změřena v souladu se standardní metodou zkoušení a může se používat pro porovnání jednoho zařízení s druhým. Výše uvedená hladina emisí hluku se může také používat pro předběžné posouzení expozice na hluk.

Hladina hluku při skutečném používání elektrického nářadí se může lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na použití pracovních nástrojů, zejména na druhu obráběného předmětu a na nutnosti určení ochranných prostředků pro uživatele. Abyste přesně odhadli expozici ve skutečných podmínkách používání, zohledněte všechny části provozního cyklu, zahrnující také dobu, kdy je zařízení vypnuto nebo když je zapnuto, ale nepoužívá se.

6. Příprava k práci

⚠ POZOR Všechny servisní činnosti, jako je výměna pracovního nástroje, provádějte při odpojeném napájení.

Před zahájením prací zkontrolujte stav zařízení na mechanické poškození (prasklé pouzdro, poškozená páska nebo napájecí kabel) a znečištění (znečištění ventilačních otvorů, pracovních nástrojů, síťové zástrčky nebo jiného, které by mohlo ovlivnit zhoršení přilnavosti a / nebo kvalita provedené práce). Pokud je zjištěn poškozený prvek, musí být vyměněn za nový. Pokud zjistíte jakékoli nečistoty, odstraňte je stlačeným vzduchem nebo čistým suchým hadříkem.

Po počáteční kontrole byste měli:

- Zkontrolujte posuv brusného pásu (podle postupu „Korekce posuvu“ v bodě „9. Aktuální činnosti údržby“).

- Připojte obrobek k povrchu.

Pásová bruska může na vás házet špatně připevněný materiál a způsobit zranění nebo poškození.

- Zasuňte sáček zachycující kořist na výstupní vypouštěcí hubici (obr. A, 6)

Pro zvýšení pohodlí při práci je možné nastavit přídatnou rukojeť. Za tímto účelem uvolněte šroub pomocné rukojeti imbusovým klíčem, nastavte rukojeť do polohy, která vám umožní pohodlnou práci s bruskou, a poté šroub utáhněte. Zkontrolujte, zda se násadec pod tlakem nepohybuje.

7. Zapnutí zařízení

Zařízení je napájeno 18V baterií. Zasuňte nabitou baterii do vodička v rukojeti, dokud se neaktivuje západka rukojeti. Zařízení je připraveno k provozu. Chcete-li začít pracovat se zařízením, stiskněte spínač (obr. A, 4).

⚠ POZOR Zkoušku práce bez zatížení provádějte pouze tehdy, když máte elektronářadí nasměrováno dolů.

8. Používání zařízení

Bruska je navržena pro práci s čistými, suchými a nepružnými materiály, jako je dřevo, materiály na bázi dřeva, plasty atd. Práce v pružných a / nebo mokřých materiálech může být neúčinná nebo vést k poškození pásu.

Práce na materiálech pokrytých ochrannými přípravky (lak, olej, lak atd.) Mohou vést k rychlé kontaminaci pásu a snížení kvality broušení.

Pokud broušení materiálu neprobíhá uspokojivě, zkontrolujte, zda není brusný pás opotřebovaný nebo znečištěný, a v případě potřeby jej vyměňte za nový. Pokud výměna nezlepší kvalitu práce, zvažte použití pásu s méně tříděným brusným papírem.

V žádném případě nesmí být bruska nadměrně přitlačována na zpracováváný povrch. To vytváří riziko přetížení zařízení a jeho poškození.

Po řádné přípravě na práci a připojení napájecího zdroje můžete zařízení zapnout vypínačem a začít brousit (v případě potřeby nastavte požadovanou rychlost posuvu pomocí knoflíku (obr. A, 2)). Je možné uzamknout spínač v zapnuté poloze, k tomu je třeba při stisknutí spínače posunout zámek (obr. A, 3) a spínač uvolnit. K odblokování dojde po dalším stisknutí spínače.

⚠ POZOR Po uvolnění spínacího tlačítka se zařízení vypne.

Během práce doporučujeme plynulý pohyb brusky po celé broušené ploše. Nezastavujte běžící brusku na místě, aby nedošlo k broušení jamky na jednom místě. Pokud je v daném bodě potřeba brousit více materiálu, doporučujeme přes tento bod brusku pohybovat příčně, podélně nebo kruhově (podle možnosti).

Směr posuvu způsobuje, že bruska „běží“ dopředu, takže byste měli pracovat, abyste drtičku pevně drželi oběma rukama. Materiál, který má být zpracován, by měl být bezpečně připevněn.

Při práci držte brusku oběma rukama páskou směrem od uživatele.

Je zakázáno pískovat „za mokra“. Kontakt elektrického nářadí s vodou může způsobit úraz elektrickým proudem.

Při broušení používejte protiprachovou ochranu horních cest dýchacích. Nikdy nepoužívejte spotřebič neodkládejte. Po vypnutí počkejte, až se motor / řemen úplně zastaví, než je uložíte.

9. Běžné servisní činnosti

Výměna pásy

1. Uvolněním páčky napnutí řemenu ji zatáhněte dozadu (obr. B, 9)
2. Odstraňte pásku z válečků.
3. Namontujte nový řemen a dbejte na to, aby šipky na vnitřní straně řemene směřovaly ve stejném směru jako šipky na hnacím válečku (obr. B, 10).
4. Utáhněte popruh stisknutím páčky (obr. B, 9) zpět do původní polohy
5. Opravte posun pásu podle postupu „Korekce posunu pásu“ dále v této části.

Vyprázdněte sáček na prach

1. Vysuňte sáček na sběr kořisti ze zásuvky.
2. Vylijte kořist.

⚠ POZOR Buďte opatrní, když je v blízkosti zdroj ohně - jemný prach může být extrémně hořlavý.

3. Po vyprázdnění zasuňte konektor vaku na výstupní vypouštěcí konektor

Během tohoto postupu buďte obzvláště opatrní!

Dbejte na to, aby končetiny, oděv a jiné volné předměty přišly do styku s řemínkem nebo jinými pohyblivými částmi zařízení, protože by mohlo dojít k jejich zachycení nebo vykopnutí.

Korekce předstihu pásu

Vzhledem k možným rozdílům ve struktuře a vlastnostech různých brusných pásů může být nutné opravit dráhu pásu (dráhu). Korekce je nutná, když pás během provozu klouže směrem k boku hrany, které mohou vést k poškození hran pásu a / nebo k broušení součástí stroje. Použití takto fungujícího zařízení není povoleno.

1. Umístěte zařízení na stabilní povrch páskou nahoru.
2. Uchopte rukojeť levou rukou. Spusťte zařízení.
3. Při pozorování pásu opravte jeho dráhu pravou rukou pomocí knoflíku na napínací kladce (obr. A, 7) tak, aby nepřesahoval obrys kovového obdélníku na základně brusky a aby se pohyboval souběžně s tím.

Doprava

Elektrické nářadí a další součásti uvedené v sadě společně s návodem k použití by měly být přepravovány čisté a uzavřené v původním obalu (společně s náplněmi), aby nebylo vystaveno škodlivým účinkům okolních podmínek, jako jsou: vlhkost, srážení, vysoká teplota (nad 50 ° C), tlak způsobující deformaci původního obalu a dalších, které mohou mít negativní dopad na obal nebo jeho obsah.

Úložný prostor

Elektrické nářadí a další prvky uvedené v sadě společně s návodem k použití by měly být udržovány čisté a uzavřené v původním obalu (společně s náplněmi), aby nebylo vystaveno škodlivým účinkům okolních podmínek, jako jsou: vlhkost, srážení, vysoká teplota (nad 50 ° C), tlak způsobující deformaci původního obalu a dalších, které mohou mít negativní dopad na obal nebo jeho obsah.

Elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Před dalším použitím proveďte postup popsany v bodě 6: Příprava na práci a zkontrolujte, zda by neměly být prováděny činnosti údržby popsané v bodě 9: Aktuální činnosti údržby.

10. Náhradní díly a příslušenství

Doporučené příslušenství

Nabídka Dedra-Exim zahrnuje nekonečné pásy o rozměrech 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Elektronářadí řady SAS+ALL můžete vybavit každým akumulátorem a nabíječkou řady SAS+ALL a každým nářadím (pracovním nástrojem) s upínáním SDS Plus. Dodržujte pokyny výrobce pracovních nástrojů.

Chcete-li zakoupit náhradní díly a příslušenství, kontaktujte servis Dedra-Exim. Kontaktní údaje jsou uvedeny na 1. straně návodu.

Při objednávání náhradních dílů uveďte SÉRIOVÉ číslo zařízení uvedené na výkonovém štítku a číslo dílu z technického výkresu. Opravy v záruční době se provádějí podle podmínek uvedených v záručním listu.

Reklamovaný výrobek odevzdejte k opravě na místě zakoupení (prodejce je povinen převzít reklamovaný výrobek) nebo zašlete do centrálního servisu DEDRA-EXIM. Přiložte záruční list vystavený dovozcem. Oprava bez tohoto dokumentu se bude považovat za pozáruční. Opravy po záruční době provádí centrální servis. Poškozený výrobek zašlete do servisu (náklady na zaslání hradí uživatel).

11. Svépomocné odstraňování poruch

PROBLÉM	ZPŮSOBIT	ŘEŠENÍ
Zařízení nefunguje	Vadný spínač Vybitá baterie Spatně namontovaná baterie	Nechte zařízení opravit Nabijte baterii Připojte správně
Nízká efektivita práce	Brusný pás je opotřebený Nepřesně vyčištěný obrobek Nerovnoměrně nanesený brusný pás Tlak nástroje je příliš vysoký	Vyměňte brusný pás Materiál očistěte, případně vysušte Upravte orientaci brusného pásu Snižte zatížení elektrického nářadí

12. Kompletace zařízení

1. bruska DED6901 - 1 ks 2. Taška na vytěžený materiál - 1 ks 3. Nekonečný pás - 1 ks.

13. Informace pro uživatele o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (týká se domácností)



Prezentovaný symbol umístěný na výrobcích nebo k nim přiložené dokumentaci informuje, že odpadní elektrická a elektronická zařízení nelze likvidovat společně s komunálním odpadem. Správný postup v případě likvidace, zpětného využití nebo recyklace komponentů spočívá v předání zařízení do specializovaného odběrného bodu, kde bude přijato bezplatně. Informace o místech odběru odpadního zařízení poskytují místní úřady, např. na svých internetových stránkách. Správnou likvidací zařízení chráníme cenné zdroje a eliminujeme negativní vliv na zdraví a životní prostředí, které může být ohroženo nesprávným nakládáním s odpady. Nesprávná likvidace odpadů může být trestána uložením pokuty podle příslušných místních předpisů.

Uživatelé v zemích Evropské unie: V případě nutnosti likvidace elektrických a elektronických zařízení kontaktujte nejbližší prodejní místo nebo dodavatele, kteří Vám poskytnou doplňkové informace.

Likvidace odpadů mimo Evropskou unii: Tento symbol se týká pouze zemí Evropské unie. V případě potřeby likvidace tohoto výrobku se obraťte na místní úřady nebo prodejce za účelem získání informací o správném způsobu likvidace.

CZ Záruční list

Pro

Katalogové číslo:

Sériové číslo:.....
(dále jen **výrobek**)

Datum zakoupení výrobku:

Razítko prodávajícího:

Datum a podpis prodávajícího:.....

Prohlášení uživatele:

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu.

Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

.....
datum a místo podpis uživatele

I. Odpovědnost za výrobek:

1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Obvodní soud pro hl. město Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, Základní kapitál: 100 980.00 zł.
2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěna v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost Ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a

plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

II. Záruční doba:

Součásti výrobku, na které se vztahuje záruka	Doba trvání záruční ochrany
Akumulátorová pásová bruska	24 měsíců, počítáno od data nákupu výrobku uvedeného v tomto záručním listu
Nepokrývá se záruka	Nepokrývá se záruka

III. Podmínky uplatňování záruky:

1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace se doporučuje, abyste společně s výrobkem předali všechny součásti stanovené v kapitole „Kompletace“ výrobku uvedené v návodu k obsluze.
2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu.
3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.
4. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:
 - a) Nedodržování podmínek stanovených v návodu k obsluze, zejména v rozsahu správného provozování, údržby a čištění;
 - b) Používání čisticích nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
 - c) Nevhodného skladování a přepravování výrobku;
 - d) Svépomocných změn a/nebo úprav výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
 - e) Používání ve výrobku provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze.
5. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:
 - g) odstraní, změní nebo poškodí sériová čísla, označení údajů a výkonové štítky;
 - h) plomby byly poškozeny uživatelem nebo nesou stopy manipulace ze strany uživatele.
6. Upozornění! Činnosti spojené s každodenní obsluhou výrobku, vyplývající mj. z návodu k obsluze, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

IV. Postup při reklamaci:

1. V případě zjištění nesprávného provozu výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste provedli správně všechny činnosti podrobně popsané v návodu k obsluze.
2. Reklamaci nahlaste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku.
3. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení reklamace do 7 dnů.
4. Reklamaci můžete nahlásit mj. v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
5. Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na stránkách www.dedra.pl. („Formulář pro nahlášení reklamace“).
6. Adresy záručních servisů v jednotlivých státech jsou dostupné na stránkách www.dedra.pl. Pokud v daném státě není uveden servis, reklamační formulář zašlete na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).
7. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno používat vadný výrobek.
8. Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.
9. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.
10. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte proti poškození při přepravě (doporučuje se předat reklamovaný výrobek v originálním obalu).
11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, během níž uživatel z důvodu vady výrobku, na kterou se vztahuje záruka, nemohl výrobek používat. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z ručení za vady prodané věci.

SK Obsah

1. Obrázky a výkresy
2. Opis zariadenia
3. Zamýšľané použitie zariadenia
4. Obmedzenie používania
5. Technické parametre
6. Príprava na prácu/používanie
7. Zapínanie zariadenia
8. Používanie zariadenia
9. Priebežné obslužné činnosti
10. Náhradné diely a príslušenstvo
11. Samostatné odstraňovanie porúch a problémov
12. Diely zariadenia

13. Informácia pre používateľov o likvidovaní elektrických a elektronických zariadení
14. Záručný list

Preklad originálneho návodu

Všeobecné bezpečnostné podmienky sú pripojené ako osobitná brožúra. Vyhlásenie o zhode ES je k zariadeniu pripojené ako samostatný dokument. V prípade, ak chýba Vyhlásenie o zhode CE, obráťte sa na servis Dedra-Exim Sp. z o.o.

⚠ POZOR Pri práci zariadením odporúčame dodržiavať základné zásady bezpečnosti pri práci, aby ste sa vyhli požiarom prípadne mechanickým úrazom.

Pred použitím zariadenia sa, prosím, oboznámte s obsahom tohto Návodu na obsluhu. Návod, prosím, uschovajte pre prípad použitia v budúcnosti. Prísne dodržiavanie pokynov a odporúčaní obsiahnutých v tomto Návode na obsluhu umožní predĺžiť životnosť Vašej pneumatickej zošívачky.

⚠ POZOR Počas práce bezpodmienečne dodržiajte pokyny a odporúčania uvedené v príručke bezpečnosti práce.

Príručka bezpečnosti práce je pripojená k zariadeniu ako osobitná brožúra. Uchovajte ju pre prípadnú potrebu v budúcnosti. Ak zariadenie odovzdáte inej osobe, odovzdajte jej aj užívateľskú príručku, príručku bezpečnosti práce ako aj vyhlásenie o zhode. Spoločnosť DEDRA EXIM nezodpovedá za havárie a úrazy, ktoré vznikli následkom nedodržiavania pokynov bezpečnosti práce. Dôkladne sa oboznámte s bezpečnostnou a s užívateľskou príručkou. Nedodržiavanie výstrah, varovaní a pokynov môže viesť k úrazu, k zásahu el. prúdom, k požiaru a/alebo iným vážnym úrazom. Všetky príručky a vyhlásenie o zhode zachovajte, pre prípadnú potrebu v budúcnosti.

⚠ POZOR Zariadenie zo série SAS+ALL je navrhnuté a vyrobené na používanie iba s nabíjačkami a akumulátormi série SAS+ALL.

Li-Ion akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou súpravy kúpeného zariadenia, ale sa kupujú osobitne. V prípade použitia iných akumulátorov a nabíjačiek než tie, ktoré sú určené pre dané zariadenie, udelená záruka výrobcu prestáva platiť.

2. Opis zariadenia

Obrázok A: 1. Prídavná rukoväť, 2. Nekonečný regulátor rýchlosti pásu, 3. Blokovanie spínača, 4. Spínač, 5. Zásuvka na batériu, 6. Konektor pre výstupný vak, 7. Nekonečný nastavovač napnutia pásu, 8. Nekonečný podstavec

Obr. B: 1. Páka napnutia pásu, 10. Valce pásu

3. Zamýšľané použitie zariadenia

Brúska DED6901 je výrobok určený na brúsenie dreva, materiálov na báze dreva (preglejky, drevotriekových dosiek atď.), Plastov, farebných kovov a tepelne nespracovaných spojovacích materiálov. Vhodný aj na brúsenie mäkkých dlaždíc a suché brúsenie malých až stredných povrchov. Vďaka plynulému nastaveniu rýchlosti posuvu nekonečného pásu je možné precízne pracovať s pásmi rôznych stupňov. Zariadenie je určené na používanie pri rekonštrukčno-stavebných prácach, v dielnach a v servisoch, pri amatérskych prácach, pričom musia byť dodržané podmienky používania a prípustné prevádzkové podmienky, ktoré sú uvedené v používateľskej príručke.

4. Obmedzenie používania

Zariadenie sa môže používať iba v súlade s pokynmi, ktoré sú uvedené v „Povolených prevádzkových podmienkach“. Žiadnym spôsobom nezasahujte a nemeňte mechanickú konštrukciu a elektrické prvky zariadenia, dodržiavajte pokyny uvedené v používateľskej príručke, v opačnom prípade okamžite prestáva platiť udelená záruka výrobcu a vyhlásenie o zhode. Elektronáradie sa musí používať v súlade s jeho účelom a v súlade s Návodom na používanie, v opačnom prípade sa automaticky a okamžite stratí udelená záruka.

Prípustné pracovné podmienky

Používajte iba vo vnútri, v interiéri. Rozsah teploty nabíjania akumulátorov +10 - +30 °C. Nevystavujte na pôsobenie teploty nad +40°C

5. Technické parametre

Model zariadenia	DED6901
Pracovné napätie [V]	18 d.c.
Batéria	Li-Ion

Rýchlosť pásu [m / min]	120-350
Veľkosť pásu [mm x mm]	76 x 457
Úroveň vibrácií nameraná na rukoväti [m / s ²]	3,03
Neistota merania KD	1,5
Hlukové emisie:	
Hladina akustického tlaku LPA [dB (A)]	80
Hladina akustického výkonu LWA [dB (A)]	91
Neistota merania KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Hmotnosť (bez batérie a nabíjačky) [kg]	2,38

Informácia o hluku a o vibráciách.

Sumárna hodnota vibrácií a_h a nepresnosť merania boli určené podľa normy EN 62841-2-4 a sú uvedené v tabuľke. Emisia hluku bola určená podľa normy EN 62841-1, hodnoty sú uvedené vo vyššie uvedenej tabuľke.

⚠ POZOR Hluk môže spôsobiť poškodenie sluchu, počas práce vždy používajte náležitú ochranu sluchu!

Deklarovaná hodnota emisie hluku bola meraná štandardnou testovacou metódou a môže sa používať na porovnávanie jedného náradia s iným. Vyššie uvedená úroveň emisie hluku sa tiež môže používať na vstupné hodnotenie vystavenia na hluk.

Úroveň hluku pri skutočnom používaní elektronáradia sa od vyhlasovaných hodnôt môže líšiť, v závislosti od spôsobu používania pracovných nástrojov, predovšetkým od typu obrábaného predmetu ako aj od nevyhnutnosti určenia prostriedkov, ktoré majú vplyv na ochranu operátora. Na presné hodnotenie vystavenia v skutočných podmienkach používania, musia sa zohľadniť všetky časti operačného cyklu, zahrňujú aj čas, keď je zariadenie vypnuté, alebo keď je zapnuté, ale sa nepoužíva.

6. Príprava na prácu/používanie

⚠ POZOR Všetky činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou, také ako výmena pracovnej koncovky, vykonávajte iba vtedy, keď je náradie odpojené od el. napätia.

Upevnenie pracovnej koncovky

Pred začatím práce skontrolujte stav prístroja, či nie je mechanicky poškodený (prasknutý kryt, poškodená páska alebo napájací kábel) a či nie je znečistený (znečistenie ventilačných otvorov, pracovných nástrojov, sieťovej zástrčky alebo iného materiálu, ktorý môže mať vplyv na zhoršenie úchopu a / alebo kvalita vykonanej práce). Ak sa zistí poškodený prvok, musí sa vymeniť za nový. Ak nájdete nejaké nečistoty, odstráňte ich stlačením vzduchom alebo čistou suchou handričkou.

Po úvodnej kontrole by ste mali:

- Skontrolujte posuv brúsneho pásu (podľa postupu v časti „Korekcia posuvu“ v bode „9. Aktuálne činnosti údržby“).

- Pripevnite obrobok k povrchu.

Pásová brúska môže na vás odhodiť zle pripevnený materiál a spôsobiť zranenie alebo poškodenie.

- Vrečko, ktoré zachytáva korist', nasuňte na výstupný výtok (obr. A, 6).

Pre zvýšenie komfortu práce je možné nastaviť prídavnú rukoväť. Za týmto účelom uvoľnite skrutku prídavnej rukoväti imbusovým kľúčom, nastavte rukoväť do polohy, ktorá vám umožní pohodlnú prácu s brúskou, a potom skrutku utiahnite. Skontrolujte, či sa násadec pod tlakom nepohybuje.

7. Zapínanie zariadenia

Zariadenie je napájané z 18V batérie. Zasuňte nabitú batériu do vodidla v rukoväti, kým sa neaktivuje západka rukoväte. Prístroj je pripravený na prevádzku. Ak chcete začať pracovať so zariadením, stlačte spínač (obr. A, 4).

⚠ POZOR Náradie bez zaťaženia môžete skúšať iba vtedy, keď je nasmerované dole.

8. Používanie zariadenia

Brúska je navrhnutá na prácu s čistými, suchými a nepružnými materiálmi, ako je drevo, materiály na báze dreva, plasty atď. Práca v pružných a / alebo mokrych materiáloch môže byť neúčinná alebo viesť k poškodeniu pásu.

⚠ POZOR Práce na materiáloch pokrytých ochrannými prípravkami (lak, olej, lak atď.) Môžu viesť k rýchlej kontaminácii pásu a zníženiu kvality brúsenia.

Ak mletie materiálu nefunguje uspokojivo, skontrolujte, či nie je brúsny pás opotrebovaný alebo znečistený, a prípadne ho vymeňte za nový. Ak výmena nezlepší kvalitu práce, zvážte použitie pásu s menej kvalitným brúsnym papierom.

Za žiadnych okolností by sa mlynček nemal nadmerne tlačiť na spracovávaný povrch. To vytvára riziko preťaženia a poškodenia zariadenia.

Po náležitej príprave na prácu a pripojení zdroja energie môžete prístroj zapnúť vypínačom a začať brúsiť (v prípade potreby nastavte požadovanú rýchlosť posuvu pomocou gombíka (obr. A, 2)). Spínač je možné zablokovať v zapnutej polohe, ak je to potrebné, stlačte spínač, posuňte zámok (obr. A, 3) a uvoľnite ho. K odblokovaniu dôjde po ďalšom stlačení spínača.

⚠ POZOR Po uvoľnení spínacieho tlačidla sa prístroj vypne.

Počas práce odporúčame plynulý pohyb brúsky po celej brúsenej ploche. Nezastavujte bežiacu brúsku na mieste, aby ste jamku nezbrúsili na jednom mieste. Ak je v danom bode potrebné zomlieť viac materiálu, odporúčame po tomto bode pohybovať brúskou priečne, pozdĺžne alebo kruhovo (podľa možnosti).

Smer posuvu spôsobuje, že brúska „beží“ spredu, takže by ste mali pracovať tak, aby ste brúsku držali pevne oboma rukami. Materiál, ktorý sa má spracovať, by mal byť bezpečne pripevnený.

Počas práce držte brúsku oboma rukami tak, aby páska smerovala od používateľa.

Je zakázané pieskovať „na mokrú“. Kontakt s elektrickým náradím vodou môže mať za následok zásah elektrickým prúdom.

Pri brúsení používajte protiprachovú ochranu horných dýchacích ciest. Pokiaľ je prístroj v prevádzke, nikdy ho neodkladajte. Po vypnutí počkajte, až sa motor / remeň úplne zastaví, až potom ich uložte.

9. Priebežné obslužné činnosti

⚠ POZOR Všetky činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou, také ako výmena pracovnej koncovky, vykonávajú iba vtedy, keď je náradie odpojené od el. napätia.

Zariadenie uchovávať na mieste mimo dosahu detí, nakoľko je to možné v originálnom obale.

Výmena pásky

1. Uvoľnite páčku napnutia remienka potiahnutím dozadu (obr. B, 9)
2. Odstráňte pásku z valčekov.
3. Nainštalujte nový pás, pričom dbajte na to, aby šípky na vnútornej strane pásu smerovali v rovnakom smere ako šípky na hnacom valci (obr. B, 10).
4. Popruh utiahnite stlačením páčky (obr. B, 9) späť do pôvodnej polohy
5. Opravte posúvanie pásu podľa postupu „Korekcia posuvu pásu“ ďalej v tejto časti.

Vyprázdnenie vrečka na prach

1. Vysuňte vrečko na zachytávanie koristi zo zásuvky.
2. Korenie vylejeme.

⚠ POZOR Buďte opatrní, keď sa v blízkosti nachádza zdroj ohňa - jemný prach môže byť mimoriadne horľavý.

3. Po vyprázdnení zasuňte konektor vaku na výstupný výstupný konektor. Počas tohto postupu buďte obzvlášť opatrní!

Dbajte na to, aby končatiny, odev a iné voľné predmety neprišli do styku s remienkom alebo inými pohyblivými časťami prístroja, pretože by ich mohlo zachytiť alebo odkopli.

Korekcia predstihu pásu

Z dôvodu možných rozdielov v štruktúre a vlastnostiach rôznych brúsnych pásov môže byť potrebné upraviť dráhu pásu (dráhu). Korekcia je nevyhnutná, ak pás počas prevádzky sklzáne smerom k boku hrany, ktoré môžu viesť k poškodeniu hrán pásu a / alebo k brúseniu súčastí stroja. Používanie takto fungujúceho zariadenia nie je povolené.

1. Umiestnite zariadenie na stabilný povrch páskou nahor.
2. Ľavou rukou uchopte rukoväť. Spustite zariadenie.
3. Pri pozorovaní pásu pravou rukou upravte jeho dráhu pomocou gombíka na napínacom valci (obr. A, 7) tak, aby nepresahoval obrys kovového obdĺžnika na základni brúsky a aby sa pohyboval. Paralelne s tým.

Doprava

Elektrické náradie a ďalšie súčasti uvedené v súprave spolu s návodom na použitie by sa mali prepravovať čisté, uzavreté v pôvodnom obale (spolu s plnidlami), aby nebolo vystavené škodlivým vplyvom okolitých podmienok, ako sú: vlhkosť, zrážky, vysoká teplota (nad 50 ° C), tlak spôsobujúci deformáciu pôvodného obalu a ďalších, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obal alebo jeho obsah.

Skladovanie

Elektrické náradie a ďalšie súčasti uvedené v súprave spolu s návodom na obsluhu by mali byť udržiavané čisté a uzavreté v pôvodnom obale (spolu s plnidlami), aby nebolo vystavené škodlivým vplyvom okolitých podmienok, ako sú: vlhkosť, zrážky, vysoká teplota (nad 50 ° C), tlak spôsobujúci deformáciu pôvodného obalu a ďalších, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obal alebo jeho obsah.

Elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a domácich miláčikov.

Pred ďalším použitím postupujte podľa postupu popísaného v bode 6: Príprava na prácu a skontrolujte, či by sa nemali vykonávať činnosti údržby popísané v bode 9: Aktuálne činnosti údržby

10. Náhradné diely a príslušenstvo

Odporúčané príslušenstvo

V ponuke Dedra-Exim sú nekonečné pásy s rozmermi 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Elektronáradie zo série SAS+ALL sa môže používať s každým akumulátorom a nabíjačkou zo série SAS+ALL, a s rôznymi nástrojmi (pracovnými koncovkami) so stopkou SDS Plus. Dodržujte pokyny a odporúčania výrobcu používaných pracovných koncoviek.

Keď chcete kúpiť náhradné diely alebo príslušenstvo, kontaktujte servis Dedra-Exim. Kontaktné údaje sú uvedené na 1. strane príručky. Pri objednávaní náhradných dielov vždy uveďte číslo ŠARŽE/SÉRIE, ktoré je uvedené na výrobnom štítku, ako aj číslo dielu, ktoré je uvedené na schematickom nákrese zariadenia. Počas trvania záruky sú prípadné opravy vykonávané podľa zásad uvedených v záručnom liste. Reklamovaný výrobok odovzdajte na opravu v mieste nákupu (predajca je povinný prijať reklamovaný výrobok), alebo ho pošlite do centrálneho servisu DEDRA – EXIM. Pripojte záručný list vystavený importérom a kópiu dokladu o nákupe. Bez tohto dokumentu bude oprava vykonaná odplatne, ako pozáručná oprava. Po skončení záručnej lehoty opravy vykonáva centrálny servis. Poškodený výrobok pošlite do servisu (náklady na zásielku hradí užívateľ).

11. Samostatné odstraňovanie porúch a problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zariadenie nefunguje	Chybný spínač Vybitá batéria Zle namontovaná batéria	Nechajte zariadenie opraviť Nabite batériu Pripojte správne
Nízka efektivita práce	Brúsny pás je opotrebovaný Nepresne vyčistený obrobok Nerovnomerne nanesený brúsny pás Tlak nástroja je príliš vysoký	Vymeňte brúsny pás Materiál očistite, prípadne osušte Opravte orientáciu brúsneho pásu Znížte zaťaženie elektrického náradia

12. Diely zariadenia,

1. Brúska DED6901 - 1 ks 2. Vak na vytážený materiál - 1 ks 3. Nekonečný pás - 1 ks.

13. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických alebo elektronických zariadení (tykajúce sa domácností)



Tento symbol na výrobku alebo na priloženej dokumentácii upozorní, že chybné elektrické spotrebiče a elektronické zariadenia nemožno likvidovať spolu s domácim odpadom.

Správny postup pri ich likvidácii alebo recyklácii podlieha odovzdaniu zariadení na určené zberné miesta, kde budú prijaté zdarma. Informácie o takýchto zberných miestach vydávajú miestne orgány, napr. na svojich internetových stránkach.

Správna likvidácia prístroja umožňuje zachovať cenné prírodné zdroje a napomáha prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na zdravie a životné prostredie, ktoré môže byť ohrozené nesprávnym nakladaním s takýmto odpadom.

Nesprávne nakladanie s elektronickými/elektrickými odpadmi je sankciované podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Pre používateľov v Európskej únii: V prípade odovzdania elektrických spotrebičov a elektronických zariadení, obráťte sa na najbližšie miesto predaja alebo na dodávateľa, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Likvidácia odpadov v krajinách mimo EÚ. Tento symbol platí len v krajinách EÚ. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, obráťte sa na miestne úrady alebo predajcu za účelom získania informácií o správnom spôsobe postupovania vo veci.

SK Záručný list

na
Katalógové č.:
Číslo šarže:.....
(ďalej len **Výrobok**)

Dátum nákupu výrobku:

Pečiatka predajcu:

Dátum a podpis predajcu :.....

Vyhlasenie Užívateľa:

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

..... dátum a miesto podpis Užívateľa

I. Zodpovednosť za Výrobok:

1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblasťným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.

2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.

3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.

4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.

5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chybného Výrobku.

II. Záručná lehota:

Prvky Výrobku na ktoré sa vzťahuje záruka	Trvanie záručnej ochrany
Akumulátorová pásová brúška	24 mesiacov od dňa nákupu Výrobku, ktorý je uvedený v tomto záručnom liste
Vrečko na odpad, nekonečný pás	Nepokrýva sa záruka

III. Podmienky využitia záruky:

1. Przedstawienie Używateł jest obowiązkiem przedstawić wypełniony Zażalenie list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamačný proces prebiehal efektívne odporúčame, aby Užívateľ spolu s reklamovaným výrobkom doručil všetky prvky vymenované v kapitole užívateľskej príručky výrobku „Diely a časti“.

2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.

3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.

4. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

a) Nedodržania podmienok určených v užívateľskej príručke, predovšetkým podmienok správneho používania, prevádzky, údržby a čistenia

b) Použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;

c) Nevhodného uchovávaní a prepravy výrobku;

d) Vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré výrobca nevyjadril súhlas;

e) Použitím vo výrobku/s výrobkom nevhodných prevádzkových materiálov, nezhodne s užívateľskou príručkou.

f) Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:

g) sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;

h) boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.

5. Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

IV. Reklamačná procedúra:

1. V prípade, ak Užívateľ objaví, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie je povinný uistiť sa, či boli náležité vykonané všetky stanovené činnosti, predovšetkým tie uvedené v užívateľskej príručke.

2. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak

reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.

3. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

4. Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelenej záruky”).

5. Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

6. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.

7. Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné pre zdravie a život Užívateľov.

8. Povinnosti vyplývajúce z udelenej záruky budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.

9. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).

10. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.

11. Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.

Turinys

1. Nuotraukos ir schemos
2. Įrenginio aprašymas
3. Įrenginio paskirtis
4. Naudojimo apribojimai
5. Techniniai duomenys
6. Paruošimas darbui
7. Įrenginio įjungimas
8. Įrenginio naudojimas
9. Einamieji priežiūros veiksmai
10. Atsarginės dalys ir priedai
11. Savarankiškas gedimų šalinimas
12. Įrenginio komplektacija
13. Informacija vartotojams apie elektros ir elektroninių įrenginių utilizavimą
14. Garantinis lapas

Originalios instrukcijos vertima

Bendrosios saugos taisyklės buvo pridėtos prie instrukcijos kaip atskira brošiūra.

EB atitikties deklaracija pridedama prie įrenginio kaip atskiras dokumentas. Jei nebūtų EB atitikties deklaracijos, prašome susisiekti su „Dedra-Exim“ Sp. z o.o servisu.

⚠ DEMESIO Naudojantis prietaisu rekomenduojama visada laikytis pagrindinių darbo saugos taisyklių siekiant sumažinti gaisro, elektros smūgio ar mechaninio sužalojimo galimybę.

Prieš pradėdami naudotis įranga, susipažinkite su naudojimo instrukcijos turiniu. Išsaugokite naudojimo instrukciją, darbo saugos instrukciją ir Atitikties deklaraciją. Griežtai laikydamiesi nurodymų ir patarimų pateiktų naudojimo instrukcijoje galėsite ilgai naudotis prietaisu.

⚠ DEMESIO Darbo metu reikia besąlygiškai laikytis darbo saugos instrukcijos nurodymų.

Darbo saugos instrukcija yra pridėta prie prietaiso kaip atskira brošiūra ir būtina ją išsaugoti. Perduodant prietaisą kitam asmeniui, būtina kartu perduoti eksploataavimo instrukciją, darbo saugos instrukciją ir atitikties deklaraciją. Įmonė „Dedra Exim“ neatsako už nelaimingus atsitikimus, įvykusius dėl darbo saugos nurodymų nesilaikymo. Reikia įdėmiai perskaityti visas saugumo instrukcijas ir aptarnavimo instrukcijas. Nurodymų ir įspėjimų nesilaikymas gali atvesti prie trenkimo elektros srove, gaisro ir / arba rimtų kūno sužalojimų. Išsaugokite visas instrukcijas, saugumo instrukcijas ir atitikties deklaraciją naudojimui ateityje.

⚠ DEMESIO Įrenginys iš „SAS+ALL“ linijos buvo suprojektuotas darbui tik su „SAS+ALL“ linijos įkrovikliais ir akumuliatoriais.

Ličio jonų akumuliatorius ir įkroviklis neįeina į įrenginio komplektą, juos reikia įsigyti atskirai. Dėl kitų, nei rekomenduojami, akumuliatorių ir įkroviklių naudojimo yra anuliuojamos garantinės teisės.

2. Įrenginio aprašymas

A pav. : 1. Pagalbinė rankena, 2. Begalinis diržo greičio reguliatorius, 3. Jungiklio užraktas, 4. Jungiklis, 5. Baterijos lizdas, 6. Išvesties maišelio jungtis, 7. Begalinis diržo įtempimo reguliatorius, 8. Begalinis pagrindas B. pav. 1. Diržo įtempimo svirtis, 10. Diržo ritinėliai

3. Įrenginio paskirtis

Trintuvus DED6901 yra medienos, medienos medžiagų (faneros, medžio drožlių plokščių ir kt.), Plastikų, spalvotųjų metalų ir termiškai neapdorotų tvirtinimo detalių šlifavimas. Taip pat tinka šlifuoti minkštas plyteles ir sausai šlifuoti mažus ir vidutinius paviršius. Dėl sklandaus nesibaigiančio diržo padavimo greičio reguliavimo galima tiksliai dirbti su įvairaus laipsnio diržais.

Leidžiama naudoti įrenginį remonto ir statybos darbuose, remonto servisuose, mėgėjiškuose darbuose, jei yra laikomasi naudojimo sąlygų ir leistinų darbo sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje.

4. Naudojimo apribojimai

Įrenginys gali būti naudojamas tik pagal toliau esančias Leistinas darbo taisykles.

Savavališkas mechaninės ir elektros sandaros keitimas, bet kokios modifikacijos, priežiūros veiksmai, kurie nėra aprašyti Naudojimo instrukcijoje, bus laikomi neteisėtais, kurie nedelsiant anuliuoja Atitikties deklaraciją ir Garantines teises. Naudojant elektros įrangą ne pagal paskirtį arba kitaip, negu yra nurodyta Naudojimo instrukcijoje, Garantinės teisės yra anuliuojamos.

Leistinos darbo sąlygos

Naudoti tik patalpų viduje. Akumuliatorių krovimo temperatūrų diapazonas 10-30 °C. Neleisti, kad įrenginį veiktų aukštesnė nei 40 °C temperatūra.

5. Techniniai duomenys

Įrenginio modelis	DED6901
Darbinė įtampa [V]	18 d.c.
Baterija	Li-Ion
Diržo greitis [m / min]	120-350
Diržo dydis [mm x mm]	76 x 457
Vibracijos lygis, matuojamas ties rankena [m / s ²]	3,03
KD matavimo neapibrėžtumas	1,5
Triukšmo emisija:	
Garso slėgio lygis LPA [dB (A)]	80
Garso galios lygis LWA [dB (A)]	91
Matavimo neapibrėžtis KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Svoris (be akumulatoriaus ir įkroviklio) [kg]	2,38

Informacija apie triukšmą ir vibracijas.

Bendra vibracijų vertė a_h ir matavimo paklaida buvo nustatytos pagal EN 62841-2-4 ir nurodytos lentelėje. Triukšmo emisija buvo nustatyta pagal EN 62841-1, vertės yra nurodytos anksčiau esančioje lentelėje.

⚠ DEMESIO Triukšmas gali pažeisti klausą, darbo metu visuomet reikia naudoti klausos apsaugos priemonės!

Deklaruojama triukšmo emisijos vertė buvo matuojama taikant standartinį tyrimo metodą, todėl gali būti naudojama lyginant skirtingus įrenginius. Nurodytas triukšmo emisijos lygis gali būti naudojamas vertinant pirmutinį triukšmo poveikį.

Realaus elektros įrangos naudojimo metu triukšmo lygis gali būti kitoks negu deklaruojamos vertės, tai priklauso nuo darbinio įrangos naudojimo būdo, ypač nuo apdirbamo daikto ir nuo priemonių, kurių tikslas yra operatoriaus apsauga. Norint tiksliai įvertinti pavojų realiomis darbo sąlygomis, reikia atkreipti dėmesį į visus operacinio ciklo etapus, įskaitant etapus, kuomet įrenginys yra išjungtas arba yra įjungtas, bet nėra naudojamas darbui.

6. Paruošimas darbui

⚠ DEMESIO Visi tokie veiksmai, kaip pvz. darbinio antgalio keitimas, turi būti atliekami išjungus maitinimo šaltinį.

Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite, ar įrenginyje nėra mechaninių pažeidimų (įtrūkęs korpusas, pažeista juosta ar maitinimo laidas) ir ar nėra užteršimo (ventiliacijos angų, darbo įrangos, maitinimo tinklo kištuko ar kitokio užteršimo, kuris gali turėti įtakos rankenos ir (arba) atlikto darbo kokybei). Jei aptinkamas sugadintas elementas, jį reikia pakeisti nauju. Jei randate šiukšlį, pašalinkite jį suspaustu oru arba švaria, sausa šluoste.

Po pirminio patikrinimo turėtumėte:

- Patikrinkite abrazyvinio diržo padavimą (pagal procedūrą „Pašarų taisymas“, pateiktą „9. Dabartinės priežiūros darbai“).

- Pritvirtinkite ruošinį prie paviršiaus.

Diržinis šlifukoilis gali mesti blogai pritvirtintą medžiagą link jūsų, sužeisti ar sugadinti.

- Užmaukite maišą surinkusį maišą ant išleidimo angos (A, 6 pav.)

Siekiant pagerinti darbo patogumą, galima nustatyti pagalbinę rankeną. Norėdami tai padaryti, „Allen“ raktu atsukite pagalbinės rankenos varžtą, rankeną nustatykite į tokią padėtį, kuri leidžia patogiai dirbti su trintuvu, tada priveržkite varžtą. Patikrinkite, ar rankinis rankena nejuda esant slėgiui

7. Įrenginio įjungimas

Prietaisą maitina 18 V baterija. Įstumkite įkrautą akumuliatorių į rankenos kreipklį, kol įsijungs rankenos fiksatorius. Prietaisas yra paruoštas naudoti. Norėdami pradėti dirbti su prietaisu, paspauskite jungiklį (A, 4 pav.).

⚠ DEMESIO Darbo testus be apkrovos galima atlikti tik tuomet, kai elektros įrankis yra nukreiptas žemyn.

8. Įrenginio naudojimas

Trintuvus yra skirtas dirbti su švariomis, sausomis ir neelastingomis medžiagomis, tokiomis kaip mediena, medienos medžiagos, plastikas ir kt. Darbas lanksčiose ir (arba) drėgnose medžiagose gali būti neveiksmingas arba gali pažeisti diržą.

Darbas su medžiagomis, padengtomis apsauginiais preparatais (laku, aliejumi, laku ir kt.) Gali greitai užteršti diržą ir pabloginti šlifavimo kokybę. Jei medžiagos šlifavimas nevyksta patenkinamai, patikrinkite, ar šlifavimo diržas yra nusidėvėjęs ar užterštas, ir, jei reikia, pakeiskite jį nauju. Jei pakeitimas nepagerina darbo kokybės, apsvaistykite galimybę naudoti diržą su mažiau rūšiuotu švitiniu popieriumi.

Jokiomis aplinkybėmis šlifukoilio negalima pernelyg spausti prie apdorojamo paviršiaus. Tai kelia pavojų, kad prietaisas bus perkrautas ir sugadintas.

Tinkamai pasiruošę darbui ir prijungę maitinimo šaltinį, galite įjungti prietaisą jungikliu ir pradėti šlifuoti (jei reikia, rankenėle nustatykite norimą tiekimo greitį (A, 2 pav.)). Jungiklį galima užfiksuoti įjungtoje padėtyje. Norėdami tai padaryti, paspauskite jungiklį, paslinkite užraktą (A, 3 pav.) Ir atleiskite jungiklį. Atrakimas vyksta dar kartą paspaudus jungiklį.

Prietaisas išjungiamas atleidus jungiklio mygtuką.

Darbo metu mes rekomenduojame sklandžiai perkelti šlifukoilį per visą šlifuojamą paviršių. Venkite sustabdyti veikiančią trintuvą, kad išvengtumėte šlifavimo vienoje vietoje. Jei tam tikrame taške reikia šlifuoti daugiau medžiagos, mes rekomenduojame šlifukoilį perkelti šį tašką skersai, išilgai arba apskritime (priklausomai nuo galimybės).

Tiekimo kryptimi malūnėlis „bėga“ į priekį, todėl turėtumėte dirbti tvirtai laikydami malūnėlį abiem rankomis. Apdorojama medžiaga turėtų būti tvirtai pritvirtinta.

Dirbdami laikykite malūnėlį abiem rankomis, kad juosta būtų nukreipta nuo vartotojo.

Draudžiama šlifuoti „šlapiu“. Elektrinio įrankio kontaktas su vandeniu gali sukelti elektros smūgį.

Šlifudami naudokite viršutinių kvėpavimo takų apsaugą nuo dulkių

Niekada nenumeskite prietaiso, kai jis naudojamas. Išjungę palaukite, kol variklis / diržas visiškai sustos, prieš jį laikydami.

9. Einamieji priežiūros veiksmai

⚠ DEMESIO Visi tokie veiksmai, kaip pvz. darbinio antgalio keitimas, turi būti atliekami išjungus maitinimo šaltinį.

Prieš kiekvieną įrengimo įjungimą:

- Patikrinti, ar ventiliacinės angos nėra uždengtos ar nešvarios.

Jei reikia, nuvalyti jas (pvz. suspaustu oru) arba vos drėgna šluoste, neleisti, kad vanduo patektų į įrenginio vidų.

Po kiekvieno naudojimo:

- Atjungti nuo maitinimo šaltinio, tai leis išvengti atsitiktinio įjungimo perkėlimo metu arba neleis įjungti pašaliniais asmenimis.

Įrenginį laikyti vaikams neprieinamojo vietoje, jei įmanoma, originaliame įpakavime.

Juostos keitimas

1. Atleiskite diržo įtempimo svirtį, traukdami ją atgal (B, 9 pav.)

2. Nuimkite juostą nuo ritinėlių.

3. Įdėkite naują diržą, pasirūpindami, kad rodyklės diržo viduje būtų ta pačia kryptimi kaip ir pavaros ritinėlio rodyklės (B, 10 pav.).

4. Priveržkite diržą, paspausdami svirtį (B pav., 9) atgal į pradinę padėtį

5. Pataisykite diržo pasukimą pagal šiame skyriuje pateiktą procedūrą „Diržo iš anksto pataisymas“.

Dulkių maišelio ištuštinimas

1. Stumkite maišą, kad surinktumėte grobį iš lizdo.
2. Išplikite grobį.



Būkite atsargūs, kai šalia yra ugnies šaltinis - smulkios dulkės gali būti ypač degi.

3. Ištuštinę pastumkite maišelio jungtį ant išvesties išleidimo jungties. Šios procedūros metu būkite ypač atsargūs! Įsitikinkite, kad galūnės, drabužiai ir kiti laisvi daiktai nesiliečia su diržu ar kitomis judančiomis prietaiso dalimis, nes yra pavojus, kad jie gali juos užklupti ar atmušti.

Diržo išankstinė korekcija

Dėl galimų skirtingų abrazyvinių diržų struktūros ir savybių skirtumų gali tekti taisyti diržo eigą (kelį). Pataisyti būtina, kai diržas darbo metu slysta į šoną kraštus, o tai gali sugadinti diržo kraštus ir (arba) šlifuoti mašinos komponentus. Tokiu būdu naudoti įrenginį naudoti draudžiama.

1. Padėkite prietaisą ant stabilaus paviršiaus juosta į viršų.
2. Suimkite kairę ranką už rankenos. Paleiskite įrenginį.
3. Stebėdami diržą, dešine ranka pataisykite jo kelią, naudodami įtempimo ritinėlį rankenėlę (A, 7 pav.). Kad ji neviršytų metalinio stačiakampio kontūro ant šlifuklio pagrindo ir kad jis judėtų lygiagrečiai jai.

Transportas

Elektrinis įrankis ir kiti elementai, išvardyti komplekte kartu su naudojimo instrukcija, turėtų būti gabenami švarūs, uždaryti originalioje pakuotėje (kartu su užpildais), kad jo neveiktų žalingi aplinkos sąlygų, tokių kaip: drėgmė, krituliai, aukšta temperatūra (aukštesnė nei 50 ° C), slėgis, sukeliantis originalios pakuotės ir kitų pakitimus, galintis turėti neigiamos įtakos pakuotei ar jos turiniui.

Sandėliavimas

Elektrinis įrankis ir kiti elementai, išvardyti komplekte kartu su naudojimo instrukcija, turėtų būti laikomi švarūs, uždaryti originalioje pakuotėje (kartu su užpildais), kad jo neveiktų kenksmingas aplinkos sąlygų poveikis, pvz.: drėgmė, krituliai, aukšta temperatūra (aukštesnė nei 50 ° C), slėgis, dėl kurio deformuojasi originali pakuotė ir kita, o tai gali turėti neigiamos įtakos pakuotei ar jos turiniui.

Laikykite elektrinį įrankį vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Prieš kitą naudojimą atlikite 6 punkte aprašytą procedūrą: Pasiruošimas darbui ir patikrinkite, ar nereikėtų atlikti 9 punkte aprašytą techninės priežiūros darbų

10. Atsarginės dalys ir priedai

Rekomenduojami priedai

„Dedra-Exim“ pasiūlyme yra begaliniai diržai, kurių matmenys 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Su elektros įrankiu iš „SAS+ALL“ linijos galima naudoti kiekvieną akumuliatorių ir įkroviklį iš linijos „SAS+ALL“ bei kiekvieną darbinį antgalį su „SDS Plus“ antgaliu. Prašome laikytis darbinį antgalių gamintojo nurodymų.

Norint įsigyti atsargines dalis arba priedus, reikia susisiekti su „Dedra-Exim“ servisu. Kontaktiniai duomenys yra instrukcijos 1 psl. Užsakant atsargines dalis, prašome nurodyti PARTIJOS numerį, nurodytą informacinėje lentelėje, ir dalies numerį, nurodytą sandaros schemoje. Garantiniame laikotarpyje remontai yra atliekami remiantis Garantiniame lape nurodytomis sąlygomis. Prašome pateikti produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, remontui jo pirkimo vietoje (pardavėjas privalo priimti tokį produktą) arba atsiųsti jį „DEDRA-EXIM“ centrinių servisų. Prašome pridėti importuotojo išrašytą Garantinį lapą. Be šio dokumento remontas bus laikomas pogarantiniu remontu. Garantiniame laikotarpyje remontą atlieka Centrinis servisas. Sugedusi produktą reikia išsiųsti į servisą (siuntimo išlaidas padengia vartotojas).

11. Savarankiškas gedimų šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Prietaisas neveikia	Sugedęs jungiklis Iškrauta baterija Blogai įdėta baterija	Priziūrėkite prietaisą Įkraukite akumuliatorių Pritvirtinkite teisingai
Mažas darbo efektyvumas	Šlifavimo diržas yra nusidėvėjęs Netiksliai išvalytas ruošinys Netolygiai uždėtas abrazyvinis diržas Įrankio slėgis per didelis	Pakeiskite šlifavimo juostą Nuvalykite medžiagą, jei reikia, nusauskite Ištaisykite šlifavimo juostos padėtį Sumažinkite elektrinio įrankio apkrovą

12. Įrenginio komplektacija,

1. Trintuvus DED6901 - 1 vnt. 2. Maišas iškastai medžiagai - 1 vnt. 3. Nesibaigiantis diržas - 1 vnt.

13. Informacija naudotojams apie sunaudotas įrangos utilizavimą (taikoma naudojant buitįje)



Aukščiau pateiktas ženklas patalpintas ant produktų arba pavaizduotas prie produktų pridėtuose dokumentuose informuoja, kad sugedusius elektrinius ir elektroninius įrenginius draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

Norėdami utilizuoti, pakartotinai naudoti ar susigražinti tokių produktų sudedamąsias dalis, privalote atiduoti prietaisą į specializuotą surinkimo centrą, kur galėsite tai padaryti nemokamai. Informaciją apie sunaudotas technikos surinkimo vietas galite sužinoti iš vietinės valdžios, pvz. internetiniuose puslapiuose.

Tinkamai utilizuodami techniką padedate saugoti vertingus išteklius ir išvengti neigiamo poveikio sveikatai bei aplinkai, kuriems gali kilti pavojus dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

Netinkamai utilizuojant atliekas gresia baudos, numatytos atitinkamose vietinėse taisyklėse.

Naudotojai Europos Sąjungoje: Norėdami utilizuoti elektrinius arba elektroninius įrenginius, susisiekite su artimiausiu šių įrenginių pardavimo centru arba su tiekėju, kuris suteiks Jums papildomos informacijos.

Atliekų utilizavimas ne Europos Sąjungos šalyse: Šis ženklas galioja tik Europos Sąjungos šalyse. Norėdami utilizuoti šį produktą, susisiekite su vietine valdžia arba su pardavėju ir sužinokite daugiau informacijos apie tinkamą jo utilizavimo būdą.

Garantinis lapas

Katalogo Nr:

Partijos numeris:.....
(toliau – **Produktas**)

Produkto pirkimo data :

Pardavėjo antspaudas :

Pardavėjo parašas ir data :

Vartotojo pareiškimas:

Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:

.....
data ir vieta vartotojo parašas

I. Atsakomybė už Produktą:

1. Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o.o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčių mokėtojo kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.

2. Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.

3. Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, esančius Produkte jo išdavimo Vartotojui metu.

4. Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodą) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasiūlo sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuoti sutartį.

5. Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota iki maksimaliai Produkto su defektu vertės.

II. Garantijos laikotarpis:

Produkto elementai, kuriems veikia garantija	Garantinės apsaugos trukmė
Akumuliatorinis juostinis šlifuklis	24 mėnesiai, skaičiuojant nuo Produkto pirkimo datos, nurodytos šiame Garantiniame lape
Šiukšlių maišas, nesibaigiantis diržas	Garantija netaikoma

III. Naudojimosi garantija sąlygos:

1. Vartotojas privalo patiekti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzijos nagrinėjimo procesas vyktų sklandžiai, rekomenduojama, kad Vartotojas kartu su Produktu perduotų visus elementus, nurodytus „Komplektacijos sąraše“, esančiame Naudojimo instrukcijoje.

2. Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų.

3. Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.

4. Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:

a) Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu, priežiūra ir valymu;

b) Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemones, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;

c) Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą;

d) Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;

e) Vartotojas naudojo Produkto eksploatacines medžiagas, neatitinkančias Naudojimo instrukcijos sąlygų.

f) Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:

g) Vartotojas pašalina, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datas ir informacines lenteles;

h) Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

5. Dėmesio! Veiksnius, susijusius su kasdieniu Produkto aptarnavimu, nurodytu pvz. Naudojimo instrukcijoje, Vartotojas atlieka pats ir savo sąskaita.

IV. Pretenzijos pateikimo procedūra:

1. Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.

2. Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.

3. Pretenziją galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas.

4. Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma).

5. Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, Lenkija. Mają Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.

6. Dėmesio!!! Produkto su defektais naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei. Veiksmai, susiję su garantija, bus atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.

7. Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti.

8. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad jis būtų apsaugotas nuo pažeidimų transporto metu – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.

9. Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo juo naudotis dėl garantijos apimto defekto.

Gwarancja Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto.

LV Satura rādītājs

1. Fotoattēli un raksti
2. Ierīces apraksts
3. Ierīces norīkošana
4. Lietošanas ierobežojums
5. Tehniskie parametri
6. Darba sagatavošana
7. Ierīces ieslēgšana
8. Ierīces lietošana
9. Kārtējas apkalpošanas rīcība
10. Rezerves daļas un piederumi
11. Defekta paša novēršana
12. Ierīces komplektācija
13. Informācija lietotājiem par noliegtas elektriskas un elektroniskas ierīces atkratīšanu
14. Garantijas talons

Originālās instrukcijas tulkojums

Vispārējie drošības noteikumi tika pievienoti instrukcijai kā atsevišķa brošūra.

ES Atbilstības deklarācija ir pievienota ierīcei kā atsevišķs dokuments. ES Atbilstības deklarācijas trūkuma gadījumā lūdzam kontaktēties ar Dedra-Exim Sp. z o.o. firmas Servisu.



UZMANĪBU Darba laikā ar ierīci rekomendējam vienmēr ievērot pamatīgus darba drošības nosacījumus, lai izvairīties no ugunsgrēka, elektrības trieciena vai mehāniska ievainojuma.

Pirms ierīces ekspluatācijas uzsākšanas lūdzam iepazīties ar Lietošanas instrukciju. Lūdzam saglabāt Lietošanas instrukciju un atbilstības deklarāciju. Lietošanas Instrukcijas rekomendāciju un norādījumu stipra ievērošana ļaus pagarināt Jūsu ierīces darba laiku.



UZMANĪBU Darba laikā jābūt ievēroti galvenie darba drošības instrukcijas noteikumi.

Darba drošības instrukcija ir pievienota ierīcei kā atsevišķa brošūra un jābūt saglabāta. Gadījumā, ja ierīce ir nodota citai personai, lūdzam nodot arī Lietošanas instrukciju, darba drošības instrukciju un atbilstības deklarāciju. Firma Dedra-Exim nav atbildīga par nelaimes gadījumiem savienotiem ar darba drošības norādījumu neievērošanu. Rūpīgi salasīt visu drošības un lietošanas instrukciju. Instrukcijas brīdinājumu neievērošana var ierosināt elektrības triecienus, ugunsgrēkus un/vai nopietnu ievainojumu. Saglabāt visu instrukciju, drošības instrukciju un atbilstības deklarāciju nākošām vajadzībām.



UZMANĪBU SAS+ALL līnijas ierīce tika projektēta darbam tikai ar lādēšanas adapteriem un akumulatoriem no līnijas SAS+ALL.

Akumulators Li-Ion un lādēšanas adapters nav ierīces komplektā, jābūt iegādāti atsevišķi. Citu, nekā ierīcei paredzēti, akumulatoru un lādēšanas adapteru lietošana izraisīs garantijas tiesību pazaudēšanu.

2. Ierīces apraksts

A attēls: 1. palīgrokturis, 2. bezgalīgs jostas ātruma regulators, 3. slēdža bloķētājs, 4. slēdzis, 5. akumulatora kontaktligzda, 6. izejas maisa savienotājs, 7. bezgalīgs jostas spriegojuma regulators, 8. bezgalīgs pamatne

B. attēls: 1. Siksna spriegošanas svira, 10. Siksna rullīši

3. Ierīces norīkošana

DED6901 dzirnaviņas ir izstrādājums, kas paredzēts koksnes, koksnes materiālu (saplākšņa, skaidu plātņu utt.), Plastmasas, krāsaino metālu un termiski neapstrādātu stiprinājumu slīpēšanai. Piemērots arī mīkstu flīžu slīpēšanai un sausai mazu vai vidēju virsmu slīpēšanai. Pateicoties bezgalīgās jostas padeves ātruma vienmērīgai noregulēšanai, ir iespējams precīzi strādāt ar dažādu pakāpju jostām.

Pieļaujam aprīkojuma izmantošanu remonta-būvniecības darbos, remonta rūpnīcās, amatieru darbos, ja vienlaikus būs ievēroti lietošanas nosacījumi un pieļaujami darba apstākļi, noteikti lietošanas instrukcijā.

4. Lietošanas ierobežojums

Ierīce var būt lietota tikai saskaņā ar turpmāk minētiem „Pieļaujamiem darba nosacījumiem”.

Visas patstāvīgas izmaiņas mehāniskā un elektriskā konstrukcijā, visas modifikācijas, rīcība, kas nav aprakstīta šajā Lietošanas Instrukcijā, var ierosināt Garantijas tiesību tūlītēju pazaudēšanu, un Atbilstības deklarācija pazaudēs savu spēku. Elektroierīces lietošana pretī norādījumiem un Lietošanas Instrukcijai nekavējoties ierosinās Garantijas Tiesību tūlītēju pazaudēšanu.

Pieļaujami darba apstākļi

Lietot tikai telpu iekšā. Akumulatoru lādēšanas temperatūras diapazons 10-30°C. Nepieļaut temperatūras virs 40°C ietekmi.

5. Tehniskie parametri

Ierīces modelis	DED6901
Darba spriegums [V]	18 d.c.
Akumulators	Li-Ion
Jostas ātrums [m / min]	120-350
Jostas izmērs [mm x mm]	76 x 457
Vibrācijas līmenis, mērīts pie roktura [m / s ²]	3,03
KD mērījumu nenoteiktība	1,5
Trokšņa emisija:	
Skaņas spiediena līmenis LPA [dB (A)]	80
Skaņas jaudas līmenis LWA [dB (A)]	91
Mērījuma nenoteiktība KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Svars (bez akumulatora un lādētāja) [kg]	2,38

Informācijas par troksni un vibrācijām.

Vibrāciju apkopota vērtība a_h un mērījuma nedrošums noteikti saskaņā ar normu EN 62841-2-4 un uzrādīti tabulā. Trokšņa emisija noteikta saskaņā ar EN 62841-1, vērtības uzrādītas tabulā.

⚠ UZMANĪBU Troksnis var izraisīt dzirdes bojāšanu, darba laikā lietot dzirdes aizsardzības līdzekļus!

Deklarēts vibrācijas lielums tika izmērīts saskaņā ar standartu pētniecības metodi un var būt lietots, lai salīdzinātu vienu instrumentu ar otru. Iepriekšminēts trokšņa emisijas līmenis var būt arī lietots iepriekšējais trokšņa pakļaušanas novērtēšanai.

Trokšņa līmenis elektroierīces reālās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētām vērtībām atkarīgi no darbarīku lietošanas apstākļiem, sevišķi no apstrādāta materiāla veida un no nepieciešamības noteikt operatora aizsardzības līdzekļus. Lai sīki noteiktu draudus reālos lietošanas apstākļos, jāievēro visas operācijas cikla daļas, kas apņem arī periodus, kad ierīce ir izslēgta, vai kad ir ieslēgta, bet nav lietota darbam.

6. Darba sagatavošana

⚠ UZMANĪBU Jebkura apkopes darbība, piem., darba uzgaļa mainīšana, var būt veikta tikai, kad ierīce ir atslēgta no barošanas avota.

Pirms darba uzsākšanas pārbaudiet, vai ierīcei nav mehānisku bojājumu (saplaisājis korpuss, bojāta lente vai strāvas vads) un piesārņojuma (ventilācijas atveru, darba instrumentu, elektrotīkla kontaktdakšas vai cita piesārņojuma, kas var ietekmēt saķeres un / vai veiktā darba kvalitāte). Ja tiek atklāts bojāts elements, tas jāaizstāj ar jaunu. Ja tiek atrasti atkritumi, ņemiet tos ar saspieztu gaisu vai tīru, sausu drānu. Pēc sākotnējās pārbaudes jums:

- Pārbaudiet abrazīvās lentes padevi (saskaņā ar procedūru "Padeves korekcija" punktā "9. Pašreizējās apkopes darbības").

- Pievienojiet sagatavi virsmai.

Lentes slīpmašīna var mest pret jums slikti piestiprinātu materiālu, izraisot ievainojumus vai bojājumus.

- Pabīdīt maisu, kas savāc laupījumu, uz izplūdes snīpi (A, 6. attēls)

Lai uzlabotu darba komfortu, ir iespējams iestatīt papildu rokturi. Lai to izdarītu, ar kupolveida atslēgu atskrūvējiet papildu roktura skrūvi, noregulējiet rokturi tādā stāvoklī, kas ļauj ērti strādāt ar dzirnaviņām, un pēc tam pievelciet skrūvi. Pārbaudiet, vai rokas instruments nepārvietojas zem spiediena.

7. Ierīces ieslēgšana

Ierīci darbina 18 V akumulators. Bīdīet uzlādēto akumulatoru roktura vadotnē, līdz tiek aktivizēts roktura fiksators. Ierīce ir gatava darbam. Lai sāktu strādāt ar ierīci, nospiediet slēdzi (A, 4. attēls).

⚠ UZMANĪBU Darba bez noslogojuma pārbaudī veikt tikai, kad elektroierīce ir novirzīta uz apakšu.

8. Ierīces lietošana

Dzirnaviņas ir paredzētas darbam ar tīriem, sausiem un neelastīgiem materiāliem, piemēram, koksnī, koksnes materiāliem, plastmasu utt. Darbs ar elastīgiem un / vai mitriem materiāliem var būt neefektīvs vai izraisīt siksas bojājumus.

Darbs ar materiāliem, kas pārklāti ar aizsargpreparātiem (laka, eļļa, laka utt.), Var izraisīt strauju siksas piesārņošanu un slīpēšanas kvalitātes pasliktināšanos.

Ja materiāla slīpēšana norit neapmierinoši, pārbaudiet, vai abrazīvā josta nav nodilusi vai piesārņota, un, ja nepieciešams, nomainiet to ar jaunu. Ja nomaīna neuzlabo darba kvalitāti, apsveriet iespēju izmantot jostu ar mazāk šķīrotu smilšpapīru.

Nekādā gadījumā dzirnaviņas nedrīkst pārmērīgi nospiegt pret apstrādājamo virsmu. Tas rada ierīces pārslodzes un sabojāšanas risku. Pēc pienācīgas sagatavošanās darbam un strāvas avota pievienošanas jūs varat ieslēgt ierīci ar slēdzi un sākt slīpēšanu (ja nepieciešams, iestatiet vēlamo padeves ātrumu, izmantojot pogu (A, 2. attēls)). Ir iespējams bloķēt slēdzi ieslēgtā stāvoklī, lai to izdarītu, nospiežot slēdzi, pārvietojiet slēdzeni (A, 3. attēls) un atlaidiet slēdzi. Atbloķēšana notiek pēc slēdža atkārtotas nospiešanas.

Ierīce tiek izslēgta pēc slēdža pogas atlaišanas.

Darba laikā mēs iesakām slīpmašīnu vienmērīgi pārvietot pa visu slīpējamo virsmu. Izvairieties no kustīgās dzirnaviņu apstādīšanas vietā, lai izvairītos no bedrītes sasmalcināšanas vienā vietā. Ja noteiktā vietā ir nepieciešams sasmalcināt vairāk materiālu, mēs iesakām dzirnaviņas pārvietot pa šo punktu šķērsām, gareniski vai aplveida veidā (atkarībā no iespējas).

Padeves virziena dēļ dzirnaviņas "skrien" uz priekšu, tāpēc jums vajadzētu strādāt, stingri turot dzirnaviņas ar abām rokām. Apstrādājamais materiāls ir droši jāpiestiprina.

Strādājot, turiet dzirnaviņas abām rokām tā, lai lente būtu vērsta pret lietotāju.

Ir aizliegts smiltis "slapjš". Saskare ar elektroinstrumentu ar ūdeni var izraisīt elektrošoku.

Slīpējot izmantojiet augšējo elpošanas ceļu aizsardzību pret putekļiem

Nekad nelieciet ierīci, kad tā tiek lietota. Pēc izslēgšanas pagaidiet, līdz motors / josta pilnībā apstājas, pirms to uzglabājat.

9. Kārtējas apkalpošanas rīcība

⚠ UZMANĪBU Jebkura apkopes darbība, piem., darba uzgaļa mainīšana, var būt veikta tikai, kad ierīce ir atslēgta no barošanas avota.

Lentes maiņa

1. Atlaidiet siksas spriegošanas sviru, pavelkot to atpakaļ (B, 9. attēls).
2. Ņemiet lenti no veltņiem.
3. Uztādiet jaunu siksnu, uzmanoties, lai bultiņas jostas iekšpusē būtu vienā virzienā ar bultām uz piedziņas veltņa (B, 10. att.).
4. Pievelciet siksnu, piespiežot sviru (B, 9. attēls) atpakaļ sākotnējā stāvoklī
5. Izlabojiet jostas virzību saskaņā ar procedūru "Jostas virziena korekcija", kas sniegta vēlāk šajā sadaļā.

Putekļu maisa iztukšošana

1. Pabīdīt maisu, lai savāktu laupījumu no kontaktlīdždas.
2. Izlej sabojāt.

⚠ UZMANĪBU Esiet piesardzīgs, ja tuvumā atrodas uguns avots - smalki putekļi var būt ļoti viegli uzliesmojoši.

3. Pēc iztukšošanas pabīdīt maisa savienotāju uz izejas izlādes savienotāju

Esiet īpaši uzmanīgs šīs procedūras laikā!

Pārliecinieties, ka ekstremitātes, apģērbs un citi vaļīgi priekšmeti nesaskaras ar siksnu vai citām kustīgām ierīces daļām, jo pastāv risks, ka tās var aizķert vai atstāt.

Jostas iepriekšēja korekcija

Dažādu abrazīvu siksnu struktūras un īpašību iespējamo atšķirību dēļ var būt nepieciešams izlabot jostas kustību (ceļu). Koriģēšana ir nepieciešama, kad darba laikā josta slīd uz sāniem malas, kas var izraisīt jostas malu bojājumus un / vai mašīnas detaļu slīpēšanu. Šādi darbojošās ierīces izmantošana nav atļauta.

1. Novietojiet ierīci uz stabilas virsmas ar lenti uz augšu.
2. Satveriet rokturi ar kreiso roku. Sāciet ierīci.
3. Novērojot jostu, ar labo roku izlabojiet tās ceļu, izmantojot spriegošanas veltņa kloķi (A, 7. attēls), lai tā nepārsniegtu metāla taisnstūra kontūru uz dzirnaviņas pamatnes un tā kustētos paralēli tam.

Transports

Elektroinstruments un citi komplektā uzskaitītie elementi kopā ar lietošanas instrukciju jāpārvaldā tīri, aizizmogoti oriģinālajā iepakojumā (kopā ar pildvielām), lai to nepakļautu vides apstākļu, piemēram, mitruma, nokrišņu, augsta temperatūra (virs 50 ° C), spiediens, kas izraisa oriģinālā iepakojuma deformāciju un citus, kas var negatīvi ietekmēt iepakojumu vai tā saturu.

Uzglabāšana

Elektroinstruments un citi elementi, kas uzskaitīti komplektā kopā ar lietošanas instrukciju, ir jātur tīri, noslēgti oriģinālajā iepakojumā (kopā ar pildvielām), lai to nepakļautu vides apstākļu, piemēram, mitruma, nokrišņu, augsta temperatūra (virs 50 ° C), spiediens, kas izraisa oriģinālā iepakojuma deformāciju un citus, kas var negatīvi ietekmēt iepakojumu vai tā saturu.

Uzglabājiet elektroinstrumentu bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

Pirms nākamās lietošanas ievērojiet 6. punktā aprakstīto procedūru: Sagatavošanās darbam un pārbaudiet, vai nevajadzētu veikt 9. punktā aprakstītās tehniskās apkopes darbības.

10. Rezerves daļas un piederumi

Rekomendēti aksesuāri

Dedra-Exim piedāvājumā ir bezgalīgas jostas ar izmēriem 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

SAS+ALL līnijas elektroierīce var būt apgādāta ar jebkuru akumulatoru un lādēšanas adapteru no SAS+ALL līnijas, kā arī ar katru darbarīku (darba uzgali) ar SDS Plus turētāju. Laipni lūdzam ievērot darba uzgaļu ražotāja rekomendāciju.

Rezerves daļu un aksesuāru iegādei lūdzam kontaktēties ar Dedra-Exim servisu. Kontakt dati atrodas instrukcijas 1. lapā. Rezerves daļu pasūtīšanas gadījumā lūdzam norādīt PARTIJAS numuru, kas atrodas uz tabuliņas, un montāžas zīmējuma daļas numuru. Garantijas laikā remontu ir veikti saskaņā ar Garantijas Lapas noteikumiem. Reklamēto produktu lūdzam nodot remontam pirkšanas vietā (pārdevējam ir pienākums pieņemt reklamēto produktu) vai nosūtīt DEDRA - EXIM Centrālām Servisam. Lūdzam pievienot Garantijas Lapu, kuru noformēja importētājs. Bez dokumenta garantijas remonts būs uzskatīts par pēc-garantijas remontu. Pēc garantijas laika remontu veic Centrāls Serviss. Bojātu produktu nosūtīt servisam (par pasūtīšanu maksā lietotājs).

11. Svépomocné odstraňování poruch

PROBLÉMA	IEMESLS	RISINĀJUMS
Ierīce nedarbojas	Bojāts slēdzis Izlādējies akumulators Slikti ievietots akumulators	Lieciet ierīcei veikt apkopi Uzlādējiet akumulatoru Piestipriniet pareizi
Zema darba efektivitāte	Abrāzīvā josta ir nodilusi Nepareizi iztīrīta sagatave Nevienmērīgi uzlikta abrazīvā josta Instrumenta spiediens ir pārāk augsts	Nomainiet slīpēšanas lenti Notīriet materiālu, ja nepieciešams, nosusiniet Labojiet slīpēšanas lentes orientāciju Samaziniet elektroinstrumenta slodzi

12. Ierīces komplektācija,

1. dzirnaviņas DED6901 - 1 gab.
2. Soma izraktajam materiālam - 1 gab.
3. Bezgalīga josta - 1 gab.

13. Informācija lietotājiem par nolietotas elektroierīces utilizāciju (mājsaimniecības vajadzībām)



Augstāk norādītā zīme norādīta uz produkta vai produkta dokumentācijā informē, ka bojātas elektroierīces aizliegts izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja vēlaties šādu produktu detaļas izmantot, atbilstoši izmantot vai atgriezt, ierīce jānodod specializētā savākšanas centrā, kurā varēsiet to izdarīt bez maksas. Informāciju par nolietotās tehnikas savākšanas punktiem var uzzināt vietējā pašvaldībā, piem., tās mājas lapā. Atbilstoši izmantotā tehnika palīdz saudzēt vērtīgus krājumus un izvairīties no negatīvas ietekmes uz veselību un vidi, kam var tikt radīti draudi neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanas dēļ. Neatbilstoša atkritumu utilizācija ir sodāma pēc atbilstošiem vietējiem tiesību aktiem.

Lietotāji Eiropas Savienībā. Ja vēlaties izmantot elektroierīci, sazinieties ar tuvāko šo ierīču pārdošanas centru vai ar piegādātāju, kas Jums sniegs papildu informāciju.

Utilizācija ārpus ES dalībvalstīm Šī zīme ir spēkā tikai Eiropas Savienības valstīs. Ja vēlaties izmantot elektroierīci, sazinieties ar tuvāko šo ierīču pārdošanas centru vai ar piegādātāju, kas Jums sniegs papildu informāciju.

LV Garantijas talons

Uz

Kataloga Nr.

Partijas numurs:.....
(turpmāk saukts **Produkts**)

Produkta iegādes datums:

Pārdevēja zīmogs:

Datums un pārdevēja paraksts:.....

Lietotāja apliecinājums:

Ar šo apliecinu, ka saņēmu informāciju par garantijas nosacījumiem, kā arī par Lietošanas instrukcijas un Garantijas talona norādījumu neievērošanas sekām. Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:

.....
datums un vieta Lietotāja paraksts

I. Atbildība par Produktu:

1. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, reģistrācijas numurs KRS 0000062517, Varšavas Rajona Tiesa Varšavā, Valsts tiesas reģistra XIV. Saimnieciskā nodaļa, NMR kods (NIP) 527-020-49-33, Pamatkapitāls: 100 980,00 PLN.
2. Saskaņā ar noteikumiem, minētiem šajā Garantijas talonā, Garants piešķir garantiju Produktam, kuru izpilda Garants.
3. Garantijas atbildība attiecas tikai uz defektus, izraisītu pēc iemesliem, esošiem Produktā Lietotājam nodošanas laikā.
4. Sakarā ar garantiju Lietotājam ir tiesības prasīt bezmaksas uzlabot Produktu, ja defekts tiks konstatēts garantijas laikā. Produkta uzlabošanas veids (remonta izdarīšanas metode) ir atkarīgs no Garanta uzskata. Gadījumā, kad Garants konstatēs, ka remonts nav iespējams, Garantam ir tiesības mainīt bojātu elementu vai visu Produktu uz brīvu no defektiem, samazināt Produkta cenu vai atteikties no līguma.

5. Attiecībā uz Lietotājam, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, Garanta kompensācijas atbildība par zaudējumiem, savienotiem ar garantiju un/vai sakarā ar noslēgšanu un izpildīšanu, neatkarīgi no tiesiskām attiecībām, ir ierobežota tikai līdz nekvalitatīva Produkta vērtībai.

II. Garantijas laiks:

Produkta elementi, apņemti ar garantiju	Garantijas aizsardzības laiks
Darbināma ar akumulatoru jostas slīpmašīna	24 mēneši, skaitot no Produkta iegādes datuma norādīta Garantijas talonā
Atkritumu maiss, bezgalīga josta	Garantija neattiecas

III. Garantijas lietošanas nosacījumi:

1. Aizpildīts Lietotāja Produkta Garantijas talons ar Lietotāja dokumentu, apliecinot Produkta iegādi, piem. kases kvīts, faktūrrēķins utt. Efektīvas reklamācijas realizācijai ieteicams, lai Lietotājs nodotu kopā ar reklamētu Produktu visus elementus, minētus Produkta "Komplektācija" Lietošanas instrukcijas daļā.
2. Lietošanas Instrukcijas un Garantijas talona norādījumu ievērošana.
3. Garantija ir derīga tikai Polijas Republikas un ES teritorijā.
4. Garantija neapņem Produkta defektus, ierosinātus, starp citiem, sekojošos gadījumos:
 - a) Lietotājs neievēro Lietošanas instrukcijas noteikumus, sevišķi pareizas ekspluatācijas, konservācijas un tīrīšanas jomā;
 - b) Lietotājs lieto tīrīšanas vai konservācijas līdzekļus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem;
 - c) Lietotājs neattieciģi glabā un transportē Produktu;
 - d) Lietotājs patstāvīgi izdara Produkta izmaiņas un/var pārveidojumus, bez saskaņošanas ar Garantu;
 - e) Lietotājs lieto Produktā ekspluatācijas materiālus, kas neatbilst Lietošanas Instrukcijas norādījumiem.
 - f) Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, kurā, Lietotāja darbības rezultātā:
 - g) tika likvidēti, mainīti vai bojāti sērijas numuri, datu apzīmējumi vai nominālas tabuliņas;
 - h) tika bojātas vai mainītas plombas.
5. Uzmanību! Darbību, savienotu ar Produkta ikdienas apkalpošanu, ja izriet no Lietošanas instrukcijas, Lietotājs veic patstāvīgi un pēc savām izmaksām.

IV. Reklamācijas procedūra:

1. Produkta nepareizas darbības konstatēšanas gadījumā, pirms reklamācijas paziņošanas, Lietotājam ir pienākums pārbaudīt, vai visa darbība, tostarp aprakstīta Lietošanas instrukcija, tika pareizi veikta.
 2. Reklamācijas paziņojumu ieteicams sniegt nekavējoties, vislabāk 7 dienu laikā no Produkta defekta konstatēšanas dienas. Lietotājs, kas nav patērētājs 1964. gada 23. aprīļa Likuma "Civillikums" izpratnē, zaudē garantijas tiesības attiecībā uz Produktam, ja nesniegs reklamācijas paziņojumu 7 dienu laikā.
 3. Reklamācijas paziņojums var būt sniegts, starp citiem, Produkta iegādes vietā, garantijas servisā vai rakstiski uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija.
 4. Lietotājs var arī sniegt reklamācijas paziņojumu, izmantojot formulāru, pieejamu mājaslapā www.dedra.pl. („Reklamācijas paziņošanas formulārs garantijas ietvaros”).
 5. Servisu adreses atsevišķām valstīm atrodas mājaslapā www.dedra.pl.
 6. Gadījumā, kad attiecīgajā valstī nav garantijas servisa, reklamācijas paziņojumi jābūt sniegti uz adresi: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polija).
 7. Nemot vērā Lietotāja drošību, bojāta Produkta lietošana ir aizliegta.
 8. Uzmanību!!! Bojāta Produkta lietošana ir bīstama Lietotāja veselībai un dzīvei.
 9. Garantijas pienākums tiks izpildīts 14 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Lietotājs piegādās bojātu Produktu. Pirms bojāta Produkta nodošanas reklamācijai ieteicam to notīrīt. Rekomendējam rūpīgi pasargāt reklamētu Produktu no bojājumiem transportēšanas laikā (ieteicama Produkta piegāde oriģinālā iepakojumā).
 10. Garantijas laiks tiek pagarināts uz laiku, kurā, sakarā ar Produkta defektu, apņemtu ar garantiju, Lietotājs nevarēja to lietot.
- Garantija neizslēdz, neierobežo un neapņur Lietotāja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.

HU Tartalomjegyzék

1. Képek és ábrák
2. A készülék leírása
3. A készülék rendeltetése
4. Használati korlátozások
5. Műszaki adatok
6. Felkészülés a munkára
7. A berendezés bekapcsolása

8. A berendezés használata
9. Folyó karbantartási tevékenységek
10. Pótalkatrészek és tartozékok
11. Önálló hibaelhárítás
12. A készülék kiegészítői
13. Információ a felhasználóknak az elektromos és elektronikus készülékek ártalmatlanításáról
14. Garanciajegy

Traducerea instrucțiunii originale

Az általános biztonsági feltételek csatolva különálló brosraként lettek csatolva.

A Megfelelőségi Nyilatkozat WE csatolva lett a készülékhez, mint különálló dokumentum. A Megfelelőségi Nyilatkozat WE hiánya esetén vegye fel a kapcsolatot a Dedra-Exim Sp. z o.o. Szervizével.

FIGYELEM A berendezés üzemeltetése során ajánlott betartani az alapvető munkabiztonsági elveket a tűz keletkezése, villamos áramütés és mechanikus sérülés elkerülése érdekében.

A berendezés üzemeltetésének elkezdése előtt kérjük ismerkedjen meg a Használati Utasítás tartalmával. Kérjük tegye el a Használati Utasítást és a Megfelelőségi Nyilatkozatot. A Használati Utasításban található útmutatók és utasítások szigorú betartása az Önök berendezése élettartamának meghosszabbítását eredményezi.

FIGYELEM A munka során feltétel nélkül be kell tartani a munkabiztonsági útmutatóban leírtakat.

A munkabiztonsági útmutató külön füzetként kerül a berendezéshez csatolásra és megőrizendő. Amennyiben a berendezés más személyhez kerül, kérjük szintén átadni a használati utasítást, a munkabiztonsági útmutatót és a megfelelőségi nyilatkozatot. A Dedra Exim cég nem vállal felelősséget a munkabiztonsági előírások megszegéséből eredő balesetekért. Figyelmesen olvassa el a biztonsági útmutatót és a használati útmutatót. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütéshez, tüzesettséghez és/vagy komoly sérülésekhez vezethet. Tegye el az összes útmutatót, biztonsági útmutatót és megfelelőségi nyilatkozatot a későbbi

FIGYELEM Az SAS+ALL szériához tartozó készülék az SAS+ALL szériájú töltőkkel és akkumulátorokkal történő üzemeltetéshez lett tervezve.

A Li-Ion akkumulátor és a töltő nem felszereltsége a megvásárolt készüléknek és külön kell azokat megvásárolni. Más akkumulátorok és töltők használata a készülékhez, mint az ajánlottak, a garanciális jogok elvesztését okozza

2. A készülék leírása

A ábra: 1. Kiegészítő fogantyú, 2. Végtelen övsebesség-szabályozó, 3. Kapcsoló retesz, 4. Kapcsoló, 5. Akkumulátor-foglalat, 6. Csatlakozó a kimeneti tasakhoz, 7. Végtelen szíjférszűrés-beállító, 8. Végtelen talp
B. ábra 1. Szíjférszűrés kar, 10. Szíjtekercsek

3. A készülék rendeltetése

A DED6901 csiszológép fa, faalapú anyagok (rétegelt lemez, forgácslapok stb.), műanyagok, színesfémek és nem hőkezelt kötőelemek csiszolására készült termék. Alkalmas puha csempe csiszolására és száraz és közepes felületek száraz csiszolására is. A végtelen öv előtolási sebességének zökkenőmentes beállításának köszönhetően pontosan különböző fokozatú övekkel lehet dolgozni. A készüléket építés-felújítási munkákban, amatőr munkákban, lehet használni, miközben egyidejűleg megfelelnek a használati utasításban szereplő üzemeltetési feltételeknek és a megengedett üzemi körülményeknek.

4. Használati korlátozások

A készülék kizárólag a lentebb található „Megengedett üzemi körülményeknek” megfelelően üzemeltethető.

A felhasználó általi változtatások a mechanikai és elektromos felépítésben, bármilyen változtatás, a használati utasításban nem szereplő karbantartási műveletek szabályellenesnek minősülnek és a Garanciális Jogok azonnali elvesztését eredményezi, és a megfelelőségi nyilatkozat az érvényességét veszti. Az elektromos kéziszerszám nem rendeltetésszerű vagy a Használati Utasításnak nem megfelelő használat a Garanciális jogok azonnali elvesztését eredményezi.

Megengedett működési feltételek

Csak helyiségekben belül használja. Az akkumulátorok töltési hőmérséklettartománya 10 - 30°C. Ne tegye ki 40°C-nál magasabb hőmérsékletnek.

5. Műszaki adatok

Eszköz modell	DED6901
Üzemi feszültség [V]	18 d.c.
Akkumulátor	Li-Ion
Szíjsebesség [m / perc]	120-350
Öv mérete [mm x mm]	76 x 457
A fogantyúnál mért rezgésszint [m / s ²]	3,03
A KD mérésének bizonytalansága	1,5
Zajkibocsátás:	
LPA hangnyomásszint [dB (A)]	80
Hangteljesítményszint LWA [dB (A)]	91
Mérési bizonytalanság KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Súly (akkumulátor és töltő nélkül) [kg]	2,38

A zajra és a vibrációra vonatkozó információk.

A vibráció együttes értéke a_h valamint a mérési bizonytalanság az EN 62841-2-4 norma szerint lett meghatározva és táblázatban van megadva. A zajkibocsátás az EN 62841-1 szabvány szerint lett meghatározva, az értékek a fenti táblázatban lettek megadva.

FIGYELEM A zaj halláskárosodást okozhat, a munkavégzés során mindig használjon hallásvédelmi eszközöket!

A deklarált zajkibocsátási értékszabványos vizsgálati módszerrel lett meghatározva és így ez felhasználható az egyik eszköz a másikkal történő összehasonlítására. A fentebb megadott zajkibocsátási szint használható az eszköz előzetes zajkibocsátási értékelésére is. Az elektromos kéziszerszám valós használata alatti zajkibocsátási érték eltérhet a deklaráltaktól, függően a munkaeszköz használatának módjától, különösen a megmunkálandó munkadarab fajtájától valamint az operátor védelmét szolgáló eszközök meghatározásának szükségességétől. Hogy pontosan meg tudjuk határozni a készüléket valós körülmények között, figyelembe kell venni a használati ciklus minden részét, beleértve, azokat a szakaszokat is, amikor a készülék ki van kapcsolva, vagy ha az be van kapcsolva, de nem történik vele munkavégzés.

6. Felkészülés a munkára

FIGYELEM Minden üzemeltetési tevékenységet, olyanokat, mint a megmunkáló vég cseréje, a tápláláshoz lecsatlakoztatott készüléken végezzen.

A munka megkezdése előtt ellenőrizze a készülék állapotát mechanikai sérülések (repedezett ház, megrongálódott szalag vagy tápkábel) és szennyeződések (a szellőzőnyílások, a munkaeszközök, a hálózati csatlakozó vagy egyéb szennyeződések tekintetében, amelyek befolyásolhatják a markolat és / vagy az elvégzett munka minősége). Ha sérült elemet észlel, akkor újat kell cserélni. Ha törmelékkel talál, szűrített levegővel vagy tiszta, száraz ruhával távolítsa el.

Az első ellenőrzés után:

- Ellenőrizze a csiszolószalag előtolását (a "9. karbantartási tevékenységek" pont "Előtölés korrekciója" című szakaszának megfelelően).
- Rögzítse a munkadarabot a felületre.

A szalagcsiszoló rosszul rögzített anyagot dobhat feléd, sérülést vagy kárt okozva.

- Csúsztassa a zsákot gyűjtő zsákot a kimeneti kifolyócsőre (A, 6. ábra)

A munkavégzés kényelmének javítása érdekében lehetőség van a segédfogantyú beállítására. Ehhez imbuszkulccsal lazítsa meg a segédfogantyú csavarját, állítsa a fogantyút olyan helyzetbe, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesen dolgozzon a darálóval, majd húzza meg a csavart. Ellenőrizze, hogy a kézidarab nem mozog-e nyomás alatt.

7. A készülék bekapcsolása

A készüléket 18 V-os akkumulátor táplálja. Csúsztassa a feltöltött akkumulátort a fogantyúban lévő vezetőbe, amíg a fogantyú retesze be nem válik. A készülék üzemkész. A készülékkel való munka megkezdéséhez nyomja meg a kapcsolót (A, 4. ábra).

FIGYELEM Terhelés nélküli próba munkát csak akkor végezzen, ha az elektromos kéziszerszám lefelé van fordítva.

8. A berendezés használata

A darálót úgy tervezték, hogy tiszta, száraz és rugalmatlan anyagokkal, például fával, faalapú anyagokkal, műanyagokkal stb. Dolgozzon. A hajlékony és / vagy nedves anyagokban végzett munka hatástalan lehet, vagy szíjkárosodáshoz vezethet.

Védőképzőanyagokkal borított anyagok (lakk, olaj, lakk stb.) Megmunkálása az öv gyors szennyeződéséhez és az őrlés minőségének romlásához vezethet.

Ha az anyag őrlése nem sikerül kielégítően, ellenőrizze, hogy a csiszolószalag kopott-e vagy szennyeződött-e, és ha szükséges, cserélje ki egy újra. Ha a csere nem javítja a munka minőségét, fontolja meg egy kevésbé osztályozott csiszolópapírral ellátott öv használatát. A darálót semmilyen körülmények között nem szabad túlzottan a kezelt felülethez nyomni. Ez a készülék túlterhelésének és károsodásának kockázatát kelti.

Megfelelő munkára való felkészülés és az áramforrás csatlakoztatása után bekapcsolhatja a készüléket a kapcsolóval és megkezdheti az őrlést (ha szükséges, állítsa be a kívánt adagolási sebességet a gomb segítségével (A, 2. ábra)). Lehetőség van a kapcsoló bekapcsolt helyzetben történő rögzítésére, ehhez nyomja meg a kapcsolót, mozgassa a zárat (A, 3. ábra) és engedje el a kapcsolót. A feloldás a kapcsoló újbóli megnyomása után történik.

A kapcsoló gomb felengedése után a készülék kikapcsol.

Munka közben azt javasoljuk, hogy a darálót simán mozgassa az egész csiszolandó felületen. Kerülje el a futó daráló helyben történő megállítását, hogy elkerülje a gödröcskének egy helyen történő őrlését. Ha több anyagra van szükség egy adott ponton, javasoljuk, hogy a darálót ezen a ponton keresztirányban, hosszirányban vagy körkörösén helyezze át (a lehetőségtől függően).

Az adagolás iránya miatt a daráló előre "fut", ezért mindkét kezével szilárdan tartva kell dolgozni. A feldolgozandó anyagot biztonságosan rögzíteni kell.

Munka közben tartsa mindkét kezével a darálót úgy, hogy a szalag a felhasználó felé nézzen.

Tilos "nedvesen" csiszolni. Az elektromos kéziszerszám vízzel való érintkezése áramütést okozhat.

Csiszoláskor használja a felső légúti porvédelmet

Soha ne tegye le a készüléket használat közben. Kikapcsolás után tárolás előtt várja meg, amíg a motor / szíj teljesen leáll.

9. Folyó karbantartási tevékenységek

FIGYELEM Minden karbantartási tevékenységet, olyanokat, mint a megmunkáló vég cseréje, a táphálózatról lecsatlakozva végezzen!

A szalag cseréje

1. Húzza vissza a heveder feszítő karját (B, 9. ábra)
2. Távolítsa el a szalagot a görgőkről.
3. Helyezze be az új szíjat, ügyelve arra, hogy az öv belső oldalán lévő nyílak ugyanabba az irányba mutassanak, mint a meghajtó henger nyílai (B, 10. ábra).
4. Húzza meg a hevedert a kar (B, 9. ábra) visszanyomásával az eredeti helyzetébe
5. Javítsa ki az öv előretörését az ebben a szakaszban található "Öv előrehaladásának korrekciója" eljárásnak megfelelően.

A porzsák ürítése

1. Csúsztassa el a zsákot az aljzatból.
2. Öntse ki a zsákmányt.

FIGYELEM Vigyázzon, ha a közelben tűzforrás van - a finom por rendkívül gyúlékony lehet.

3. Ürités után csúsztassa a tasak csatlakozóját a kimeneti kisülési csatlakozóra

Különösen legyen óvatos ezen eljárás során!

Ügyeljen arra, hogy a végtagok, ruházat és egyéb laza tárgyak ne érintkezzenek a hevederrel vagy a készülék egyéb mozgó részeivel, mert fennáll annak a veszélye, hogy elakadnak vagy elrugaszkodhatnak.

Öv előjavítása

A különböző csiszolószalagok felépítésében és tulajdonságaiban mutatkozó lehetséges eltérések miatt szükség lehet az öv menetének (útvonalának) korrigálására. Javításra van szükség, ha az öv működés közben az oldal felé csúszik

élek sérüléséhez és / vagy a gép alkatrészeinek csiszolásához vezethet.

Az ilyen módon működő eszköz használata nem megengedett.

1. Helyezze a készüléket stabil felületre a szalaggal felfelé.
2. Fogja meg a fogantyút a bal kezével. Indítsa el a készüléket.
3. Az öv megfigyelése közben javítsa ki az útját a jobb kezével a feszítőgörgő gombjával (A, 7. ábra), hogy ne haladjon meg a daráló alján lévő fém téglalap körvonalát, és mozogjon azzal párhuzamosan.

Szállítás

Az elektromos kéziszerszámot és a készletben felsorolt egyéb elemeket, valamint a használati útmutatót tisztán, az eredeti csomagolásban (a töltőanyagokkal együtt) lezárva kell szállítani, hogy ne legyen kitéve a környezeti körülmények káros hatásainak, például: nedvesség, csapadék, magas hőmérséklet (50 ° C felett), olyan nyomás, amely az eredeti csomagolás deformálódását okozza, és más, ami negatív hatással lehet a csomagolásra vagy annak tartalmára.

Tárolás

Az elektromos kéziszerszámot és a készletben felsorolt egyéb elemeket, valamint a használati útmutatót tisztán kell tartani, az eredeti csomagolásban (a töltőanyagokkal együtt) zárva, hogy ne legyen kitéve a környezeti körülmények káros hatásainak, például: nedvesség, csapadék, magas hőmérséklet (50 ° C felett), olyan nyomás, amely az eredeti csomagolás deformálódását okozza, és más, ami negatív hatással lehet a csomagolásra vagy annak tartalmára.

Az elektromos szerszámot gyermekektől és háziállatoktól elzárva tárolja. A következő használat előtt kövesse a 6. pontban leírt eljárást: Felkészülés a munkára és ellenőrizze, hogy a 9. pontban leírt karbantartási tevékenységeket nem szabad-e végrehajtani.

10. Pótalkatrészek és tartozékok

Ajánlott tartozékok

A Dedra-Exim kínálata végtelen öveket tartalmaz, 76 x 457 DED7949K0 gr méretekkel. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Az SAS+ALL széria elektromos kéziszerszámait felszerelhetők az SAS+ALL széria minden akkumulátorával és töltőjével. valamint minden SDS Plus szárú szerszámmal (megmunkáló véggel). Kérjük, kövesse a gyártó megmunkáló vég ajánlásait.

Cserealkatrészek és tartozékok vásárlása céljából lépje kapcsolatba a Dedra-Exim Szervizével. A kapcsolati adatok az utasítás 1. oldalán találhatóak. A pótalkatrészek megrendelése során kérjük, adják meg az gép adattábláján található szériaszámot, valamint az alkatrész számát az összeállítási rajzról. A garanciális időszakban a javításokat a Garanciajegyen feltüntetett szabályok alapján végezzük. A hibás terméket kérjük, adják át javításra a vásárlás helyén (az eladó köteles átvenni a hibás terméket), vagy küldje el a DEDRA - EXIM Központi Szervizébe. Kérjük, csatolja az Importőr által kiállított garanciajegyet. Enélkül a dokumentum nélkül a javítás garancia időn túliként lesz kezelve. A garancia időn túli javításokat a Központi Szerviz végzi. A meghibásodott terméket küldje el a Központi Szervizbe (a szállítási költségét a felhasználó fedezi).

11. Önálló hibaelhárítás

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem működik	Hibás kapcsoló Lemerült akkumulátor Rosszul felszerelt akkumulátor	Szervizelje a készüléket Töltse fel az akkumulátort Helyesen rögzítse
Alacsony munka hatékonyság	A csiszolószalag kopott Pontatlanul megtisztított munkadarab Egyenletlenül felhúzott csiszolószalag A szerszámnyomás túl magas	Cserélje ki a csiszolószalagot Tisztítsa meg az anyagot, szükség esetén szárítsa meg Javítsa ki a csiszolószalag tájolását Csökkentse az elektromos szerszám terhelését

12. A készülék készlete

1. DED6901 daráló - 1 db 2. Táskák a feltárt anyaghoz - 1 db 3. Végtelen öv - 1 db.

13 Információ a felhasználóknak az elektromos éselektronikus berendezések hulladékkezeléséről (háztartásokra vonatkozó tájékoztatás)



A bemutatott, termékeken vagy a hozzájuk csatolt dokumentáción szereplő szimbólum arról tájékoztat, hogy az üzemképtelen elektromos vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási szeméttel együtt kidobni. Hulladékkezelésük, újrafelhasználásuk vagy elemeik hasznosítása során a követendő eljárás a berendezés speciális gyűjtőponton történő leadása, ahol díjmentesen átvételre kerül. Az elhasznált készülékek gyűjtőpontjainak elhelyezkedéséről a helyi hatóságok adnak tájékoztatást, pl. internetes oldalainkon.

A berendezés helyes hulladékkezelése lehetővé teszi értékes erőforrások megőrzését és az egészségre és a környezetre kifejtett negatív hatás elkerülését, melyeket a nem megfelelő hulladékkezelés veszélyeztet.

A szabályszerűtlen hulladékkezelés a megfelelő helyi szabályokban meghatározott bírságok kiszabásával jár.

Felhasználók az Európai Unió országaiban: Elektromos vagy elektronikus berendezés kidobásának szükségessége esetén kérjük lépjenek kapcsolatba a legközelebbi eladási ponttal vagy szállítóval, aki további tájékoztatást nyújt.

Hulladékkezelés az Európai Unió kívüli országokban: Ez a szimbólum csak az Európai Unió országaira vonatkozik. A jelen termék kidobásának szükségessége esetén kérjük kapcsolatba lépni a helyi hatóságokkal vagy az eladóval a helyes eljárásra vonatkozó tájékoztatásért.

HU Garanciajegy

Katalógusszám:

Gyártási tétel száma:.....
(a továbbiakban: **Termék**)

A termék vásárlásának dátuma:

Az eladó pecsétje:

Dátum és az eladó aláírása:.....

A felhasználó nyilatkozata:

Igazolom, hogy tájékoztatásra kerültem a garanciális feltételekről, valamint a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben leírt utasítások be nem tartásából eredő következményekről. A jelen garanciális feltételekkel megismerkedtem, amit aláírással igazolok:

.....
kelt és helye a Felhasználó aláírása

I. A termékért felelős:

1. Kezes - DEDRA EXIM sp. z o.o., székhelye Pruszków, címe: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Varsó fővárosi Közzeti Bíróság Varsóban; az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII Gazdasági Osztálya, adószáma: 527-020-49-33, törzstörke: 100 980.00 zł.
2. A jelen Garanciajegyben meghatározott feltételekkel a Kezes garanciát nyújt a Kezes forgalmazásából származó Termékre
3. A garanciából eredő felelősség kizárólagosan a Termékben a Felhasználónak való átadás pillanatában rejlő hibákra vonatkozik.
4. A garancia címén a Felhasználó jogosult a Termék díjmentes megjavítására, amennyiben a hiba a garanciális időszak során keletkezik. A Termék megjavításának módja (a javítás módszere) a Kezes döntésétől függ. Amennyiben a Kezes megállapítása szerint nem lehetséges a megjavításra, a Kezes fenntartja magának a jogot a hibás alkatrész vagy az egész Termék hibátlanra cseréléséhez, a Termék árának csökkentéséhez, vagy a szerződéstől történő elálláshoz.
5. Azzal a Felhasználóval szemben, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, a Kezes jelen garanciából eredő és/vagy a garancia megkötésével és teljesítésével kapcsolatos kártérítési felelőssége, a jogi címtől függetlenül, a hibás Termék értékének összegére korlátozódik.

II. Garanciális időszak:

A garanciával rendelkező alkatrészek	A garanciális védelem időtartama
Akkumulátoros szalagsziszoló	24 hónap, a Termék vásárlásának napjától számítva a jelen Garanciajegyben megjelölve
Törmelékzsák, végtelen öv	A garancia nem vonatkozik rá

III. A garancia alkalmazásának feltételei:

1. A Felhasználó felmutatja a Termék kitöltött Garanciajegyét és valószínűsíti a Termék vásárlásának körülményeit, pl. felmutatva a pénztár blokkot, számlát, stb. A reklamáció hatékony lebonyolításának érdekében ajánlott, hogy a Kezelési útmutatóban és a reklamált Termékkel együtt adja át a Kezelési útmutatóban leírt készlet tartalmát.
2. A Felhasználó betartja a Kezelési útmutatóban és a Garanciajegyben feltüntetett utasításokat.
3. A garancia csak a Magyar Köztársaság és az EU területén érvényes.
4. A garancia nem terjed ki a Termék következő okokból keletkező meghibásodásaira:
 - a) A Felhasználó nem tartotta be a Kezelési útmutatóban meghatározott, különösen a megfelelő használatra, karbantartásra és tisztításra vonatkozó feltételeket; A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő tisztító és karbantartó szereket alkalmazott;
 - b) A Felhasználó nem megfelelő módon tárolja és szállítja a Terméket;
 - c) A Felhasználó önállóan, a Kezessel való egyeztetés nélkül módosította és/vagy átalakította a Terméket;
 - d) A Felhasználó a Kezelési útmutatóban nem megfelelő üzemeltetési anyagokat használt a Termékhez.
 - e) 5. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha a Termékben:
 - f) a szériaszámok, dátum jelölések és a típuscímkek a Felhasználó által eltávolításra, kicserélésre vagy megrongálásra kerültek;
 - g) a plombák a Felhasználó által megrongálásra kerültek, vagy a Felhasználó beavatkozásának nyomait viselik.

5. Figyelem! A Termék mindennapos kezelésével kapcsolatos, többek között a Kezelési útmutatóból eredő műveleteket a Felhasználó saját hatáskörébe és saját költségére végzi el.

IV. Reklamációs eljárás:

1. A Termék helytelen működésének észrevételekor, a reklamáció bejelentése előtt ellenőrizze, hogy a Kezelési útmutatóban meghatározott valamennyi művelet a megfelelő módon került végrehajtásra.
2. Ajánlott a reklamációt haladéktalanul bejelenteni, a legjobb a Termék hibája észrevételétől számított 7 napon belül. Az a Felhasználó, amelyik nem számít fogyasztónak az 1964 április 23-i, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerint, elveszíti a jelen garanciából eredő jogait, ha nem jelenti be 7 napon belül a reklamációt.
3. A reklamációs bejelentés megtehető a Termék vásárlásának helyén, a garanciális szervizben, vagy írásban az alábbi címen: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.
4. A Felhasználó a reklamációt a www.dedra.pl weboldalon található űrlap segítségével jelentheti be. („Garanciális reklamáció bejelentési űrlap”).
5. Az egyes országok szerviz címei a www.dedra.pl weboldalon elérhetőek. Amennyiben az adott országban nincs garanciális szerviz, a reklamációs bejelentést ajánljuk a következő címre küldeni: DEDRA-EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Lengyelország).
6. A Felhasználó biztonságára való tekintettel a hibás Termék használata tilos.
7. Figyelem!!! A hibás Termék veszélyes a Felhasználó egészségére és életére.
8. A garanciából eredő kötelezettségek ellátására a reklamált Terméknek a Felhasználó általi leadásának napjától számított 14 munkanapon belül kerül sor.
9. A terméket reklamációra küldése előtt ajánlott megtisztítani. Ajánlott a reklamált terméket gondosan bebiztosítani a szállítási károk elkerülése érdekében (ajánlott a reklamált Terméket az eredeti csomagolásban elküldeni).
10. A garanciális időszak meghosszabbításra kerül azzal az idővel, mely alatt a Felhasználó a Termék meghibásodásából eredően nem tudta az használni.

A garancia nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a Felhasználó eladott termékek hibáira vonatkozó kezességi szabályokból eredő jogait.

RO Cuprinsul

1. Fotografii și desene
2. Descrierea aparatului
3. Destinația aparatului
4. Restricții de utilizare
5. Date tehnice
6. Pregătire pentru funcționare
7. Pornirea aparatului
8. Punere în funcțiune și utilizarea aparatului
9. Verificări și reglaje curente
10. Piese de schimb și accesorii
11. Rezolvarea problemelor
12. Dotarea completă a aparatului
13. Informația pentru utilizatori referitoare la eliminarea aparatelor electrice și electronice
14. Certificat de garanție

Traducerea instrucțiunii originale

Condițiile generale de siguranță sunt în broșură anexată la manualul de utilizare.

Declarația de Conformitate CE este anexată la aparat ca un document separat. Dacă lipsește Declarația de Conformitate CE Vă rugăm să Vă contactați cu Service-ul Dedra-Exim Sp. z o.o.

ATENȚIE În timpul funcționării dispozitivului este întotdeauna obligatorie respectarea normelor generale de protecție a muncii, pentru evitarea unui incendiu sau a electrocutării provocată de curentul electric sau a accidentelor cu urmări în rănirea ori apariția de leziuni mecanice. Înainte de punerea în funcțiune a dispozitivului, vă rugăm să citiți Manualul de utilizare.

Vă rugăm să păstrați Manualul de utilizare și instrucțiunile privind respectarea normelor de protecție a muncii și Declarația de conformitate. Respectarea cu strictețe a indicațiilor și a recomandărilor cuprinse în Manualul de utilizare, va contribui la extinderea duratei de utilizare a dispozitivului.

ATENȚIE În timpul lucrărilor, respectați cu strictețe indicațiile cuprinse în instrucțiunile normelor de protecție a muncii. Instrucțiunile normelor de protecție a muncii sunt atașate

la dispozitiv ca document separat și trebuie păstrat. Dacă transmiteți dispozitivul altei persoane, vă rugăm să-i oferiți și manualul de utilizare,

instrucțiunile de siguranță și declarația de conformitate. Firma Dedra-Exim nu își asumă responsabilitatea pentru eventuale accidente apărute ca urmare a nerespectării indicațiilor referitoare la normele de protecție a muncii. Citiți cu atenție toate instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile din Manualul de utilizare. Nerespectarea avertismentelor și instrucțiunilor poate cauza electrocutare sau șoc de curent electric, incendiu și / sau vătămări grave. Păstrați toate documentele și instrucțiunile care însoțesc dispozitivul, în special măsurile de siguranță și declarația de conformitate pentru a le putea consulta în caz de nevoie.

⚠ ATENȚIE Aparatul din linia SAS+ALL a fost proiectat pentru a lucra numai cu încărcătoarele și acumuloarele din linia SAS+ALL.

Acumulatorul Li-Ion și încărcătoarea nu sunt un echipament al aparatului cumpărat deci trebuie să le cumpărați separat. Utilizarea unor alte acumuloare și încărcătoare decât cele recomandate pentru acest aparat cauzează pierderea garanției.

2. Descrierea aparatului

Fig. A: 1. Mâner auxiliar, 2. Regulator de viteză fără sfârșit, 3. Blocare comutator, 4. Întrerupător, 5. Priză pentru baterie, 6. Conector pentru sacul de ieșire, 7. Reglator de tensiune fără sfârșit, 8. Bază fără sfârșit
Fig. B: 1. Pârghie de tensionare a curelei, 10. role de curea

3. Destinația aparatului

Râșnița DED6901 este un produs conceput pentru șlefuirea lemnului, a materialelor pe bază de lemn (placaj, PAL, etc.), a materialelor plastice, a metalelor neferoase și a elementelor de fixare netratate termic. Potrivit și pentru șlefuirea plăcilor moi și șlefuirea uscată a suprafețelor mici până la medii. Datorită reglării uniforme a vitezei de alimentare a benzii fără sfârșit, este posibil să lucrați cu precizie cu curele de diferite gradări. Se permite utilizarea aparatului la lucrări de renovare-construcții ateliere de reparații, lucrări hobby cu respectarea condițiilor de utilizare și condițiilor permise de muncă, conținute în manualul de utilizare..

4. Restricții de utilizare

Aparatul va fi utilizat numai conform cu "Condițiile admisibile de lucru" menționate mai jos.

Neautorizate modificări în construcția mecanică și electrică, orice alte modificări, utilizare în alte scopuri decât cele descrise în Manualul de utilizare, vor fi considerate ca ilegale și cauzează pierderea imediată a Drepturilor la Garanție iar Declarația de Conformitate pierde valabilitatea. Utilizarea sculei electrice în mod neconform cu destinația sau cu Manualul de utilizare cauzează pierderea imediată ale Drepturilor la Garanție.

Condiții admise de muncă

Aparatul poate fi utilizat numai în încăperi închise. Intervalul de temperatură de încărcare a acumuloarelor 10 - 30°. Nu expuneți la temperaturi mai mari de 40°C

5. Date tehnice

Modelul dispozitivului	DED6901
Tensiunea de lucru [V]	18 d.c.
Baterie	Li-Ion
Viteza curelei [m / min]	120-350
Dimensiunea centurii [mm x mm]	76 x 457
Nivelul vibrațiilor măsurat la mâner [m / s ²]	3,03
Incertitudinea măsurării KD	1,5
Emisie de zgomot:	
Nivel de presiune acustică LPA [dB (A)]	80
Nivel de putere sonoră LWA [dB (A)]	91
Incertitudine de măsurare KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Greutate (fără baterie și încărcător) [kg]	2,38

Informații privind zgomotul și vibrațiile

Valoarea totală a vibrațiilor a_h și abaterea de măsurare s-a stabilit conform cu standardul EN 62841-2-4 și s-a prezentat în tabel.

Emisia de zgomot s-a stabilit conform cu standardul EN 62841-1, valoarea s-a prezentat în tabelul de mai sus.

⚠ ATENȚIE Zgomotul poate pricinui afectarea auzului, întotdeauna folosiți echipamentul de protecție auditivă!

Valoarea declarată a emisiei de zgomot a fost măsurată conform cu metoda standard și poate fi folosită pentru compararea unui aparat cu altul. Nivelul de emisie a zgomotului menționat mai sus poate fi de asemenea folosit pentru evaluarea inițială a expunerii la zgomot.

Nivelul zgomotului în cursul utilizării reale a unelei electrice în funcție de modul de utilizare a uneltelor poate să fie diferit de valoarea declarată. Nivelul de zgomot depinde de tipul de material prelucrat precum și de măsurilor necesare care s-au luat în scopul protecției operatorului. Pentru a evalua exact expunerea în condiții reale de utilizare, trebuie să luați în considerare toate etapele ciclului de operare, care cuprind de asemenea perioadele când aparatul este oprit sau este pornit dar nu este utilizat pentru lucru.

6. Pregătire pentru punere în funcțiune

⚠ ATENȚIE Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare a unelei electrice înainte de orice operație de întreținere de ex. de înlocuire a capătului de lucru.

Înainte de a începe lucrul, verificați starea dispozitivului pentru a nu se deteriora mecanic (carcasa crăpată, banda deteriorată sau cablul de alimentare) și contaminarea (contaminarea orificiilor de ventilație, a instrumentelor de lucru, a prizei de rețea sau altele care pot afecta deteriorarea aderenței și / sau calitatea muncii prestate). Dacă este detectat un element deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu unul nou. Dacă se găsesc resturi, îndepărtați-le cu aer comprimat sau cu o cârpă curată și uscată.

După inspecția inițială, ar trebui:

- Verificați alimentarea benzii abrazive (conform procedurii „Corecția alimentării” de la punctul „9. Activități curente de întreținere”).

- Atașați piesa de prelucrat la suprafață.

Mașina de șlefuit cu bandă poate arunca spre dvs. material slab atașat, provocând răni sau deteriorări.

- Glisați punga colectând prada pe gura de evacuare de ieșire (fig. A, 6) Pentru a îmbunătăți confortul de lucru, este posibil să setați mânerul auxiliar. Pentru a face acest lucru, slăbiți șurubul mânerului auxiliar cu o cheie Allen, setați mânerul într-o poziție care să vă permită să lucrați confortabil cu râșnița și apoi strângeți șurubul. Verificați dacă piesa de mână nu se mișcă sub presiune.

7. Punere în funcțiune

Dispozitivul este alimentat de o baterie de 18V. Glisați bateria încărcată în ghidajul din mâner până când se blochează mânerul. Dispozitivul este gata de funcționare. Pentru a începe să lucrați cu dispozitivul, apăsați comutatorul (fig. A, 4).

⚠ ATENȚIE Probele de funcționare fără solicitare se va efectua cu scula electrică direcționată spre jos.

8. Utilizarea aparatului

Râșnița este proiectată pentru a lucra cu materiale curate, uscate și inelastice, cum ar fi lemnul, materialele pe bază de lemn, materialele plastice etc. Lucrul în materiale flexibile și / sau umede poate fi ineficient sau poate duce la deteriorarea curelei.

Lucrul la materiale acoperite cu preparate de protecție (lac, ulei, lac etc.) poate duce la contaminarea rapidă a benzii și la reducerea calității măcinării.

Dacă măcinarea materialului nu funcționează în mod satisfăcător, verificați dacă centura abrazivă este uzată sau contaminată și, dacă este necesar, înlocuiți-o cu una nouă. Dacă înlocuirea nu îmbunătățește calitatea muncii, luați în considerare utilizarea unei centuri cu un șmirghel mai puțin gradat.

În nici un caz, râșnița nu trebuie apăsată excesiv pe suprafața procesată. Acest lucru creează un risc de supraîncărcare a dispozitivului și deteriorarea acestuia.

După pregătirea corespunzătoare pentru lucru și conectarea sursei de alimentare, puteți porni dispozitivul cu întrerupătorul și puteți începe măcinarea (dacă este necesar, setați viteza de alimentare dorită folosind butonul (fig. A, 2)). Este posibil să blocați comutatorul în poziția pornit, pentru a face acest lucru, cu comutatorul apăsat, mutați încuietorea (fig. A, 3) și eliberați comutatorul. Deblocarea are loc după apăsarea din nou a comutatorului.

Dispozitivul este oprit după eliberarea butonului de comutare.

În timpul lucrului, recomandăm deplasarea lină a polizorului pe toată suprafața de șlefuit. Evitați oprirea râșniței în funcțiune pentru a evita măcinarea gropii într-un singur loc. Dacă este nevoie să măcinați mai mult material la un anumit punct, vă recomandăm să mutați râșnița peste acest punct transversal, longitudinal sau circular (în funcție de posibilitate).

Direcția de alimentare face ca râșnița să „alerge” în față, așa că ar trebui să lucrați ținând râșnița ferm cu ambele mâini. Materialul care urmează să fie prelucrat trebuie fixat în siguranță.

În timp ce lucrați, țineți râșnița cu ambele mâini, cu banda îndreptată spre utilizator.

Este interzisă șlefuirea „umedă”. Contactarea unui instrument electric cu apă poate duce la un șoc electric.

Folosiți protecție împotriva prafului pentru căile respiratorii superioare la șlefuire

Nu lăsați niciodată aparatul jos când este în uz. După oprire, așteptați ca motorul / cureaua să se oprească complet înainte de a-l depozita.

9. Verificări și reglaje curente

ATENȚIE Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare cu energie electrică a aparatului înainte de orice operațiune ca de ex. înlocuirea capetelor.

Schimbarea benzii

1. Eliberați maneta de tensiune a curelei trăgând-o înapoi (fig. B, 9)
2. Scoateți banda din role.
3. Instalați o curea nouă, având grijă ca săgețile din interiorul curelei să fie orientate în aceeași direcție ca săgețile de pe rola de antrenare (fig. B, 10).
4. Strângeți cureaua apăsând maneta (fig. B, 9) înapoi în poziția inițială
5. Corectați avansul curelei conform procedurii „Corecția avansului curelei” de mai jos în această secțiune.

Golirea sacului de praf

1. Glisați punga pentru colectarea prăzii din priză.
2. Se toarnă prada.

ATENȚIE Aveți grijă atunci când există o sursă de incendiu în apropiere - praful fin poate fi extrem de inflamabil.

3. După golire, glisați conectorul sacului pe conectorul de descărcare de ieșire

Fii deosebit de atent în timpul acestei proceduri!

Asigurați-vă că membrele, îmbrăcămintea și alte articole libere nu intră în contact cu cureaua sau cu alte părți în mișcare ale dispozitivului, deoarece există riscul să le prindă sau să le dea cu piciorul.

Corecția avansului centurii

Datorită diferențelor posibile în structura și proprietățile diferitelor curele abrazive, poate fi necesară corectarea cursei cursei (traseului). Corecția este necesară atunci când centura alunecă spre lateral în timpul funcționării

marginile, care pot duce la deteriorarea marginii curelei și / sau la măcinarea componentelor mașinii. Nu este permisă utilizarea unui dispozitiv care funcționează în acest mod.

1. Așezați dispozitivul pe o suprafață stabilă, cu banda îndreptată în sus.
2. Apucați mânerul cu mâna stângă. Porniți dispozitivul.
3. În timp ce observați cureaua, corectați-o cu mâna dreaptă, folosind butonul de pe rola de întindere (fig. A, 7), astfel încât să nu depășească conturul dreptunghiului metalic de la baza polizorului și să se miște paralel cu acesta.

Transport

Instrumentul electric și alte elemente enumerate în set împreună cu manualul de instrucțiuni trebuie transportate curate, sigilate în ambalajul original (împreună cu umpluturile), astfel încât să nu fie expuse efectelor nocive ale condițiilor de mediu, cum ar fi: umiditate, precipitații, temperatură ridicată (peste 50 ° C), presiune care determină deformarea ambalajului original și altele care pot avea un impact negativ asupra ambalajului sau a conținutului acestuia.

Depozitare

Unealta electrică și alte elemente enumerate în set împreună cu manualul de instrucțiuni trebuie păstrate curate, închise în ambalajul original (împreună cu umpluturile), astfel încât să nu fie expuse efectelor nocive ale condițiilor de mediu, cum ar fi: umiditate, precipitații, temperatură ridicată (peste 50 ° C), presiune care determină deformarea ambalajului original și altele care pot avea un impact negativ asupra ambalajului sau a conținutului acestuia.

Depozitați instrumentul electric la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

Înainte de următoarea utilizare, urmați procedura descrisă la punctul 6: Pregătirea pentru lucru și verificați dacă activitățile de întreținere descrise la punctul 9: Activitățile curente de întreținere nu trebuie efectuate.

10. Piese de schimb și accesorii

Oferta Dedra-Exim include centuri nesfârșite cu dimensiuni de 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Unealta electrică din linia SAS+ALL poate fi echipată în orice acumulator și încărcătoare din linia SAS+ALL precum și în orice sculă (capăt de lucru) cu sistem de prindere SDS Plus. Vă rugăm să respectați recomandările producătorului de capete de lucru.

La comanda pieselor de schimb și accesoriilor Vă rugăm să Vă contactați cu service-ul Dedra-Exim. Datele de contact sunt pe pagina 1 al manualului. La comanda pieselor de schimb Vă rugăm să indicați numărul de LOT de pe plăcuța cu date tehnice precum și numărul componentei de pe schemă. În perioada de garanție reparațiile sunt efectuate în condițiile descrise în Certificatul de Garanție. Vă rugăm să aduceți produsul reclamat la locul de achiziționare (vânzătorul este

obligat să primească produsul reclamat), sau să-l trimiteți la Service-ul Central DEDRA-EXIM. Vă rugăm să atașați Certificatul completat de Garanție emis de importeur. Fără acest document repararea va fi considerată ca după garanție. După perioada de garanție repararea efectuează service-ul central. Aparatul deteriorat se va trimite la service (costurile de trimitere acoperă utilizatorul).

11. Rezolvarea problemelor

PROBLEMĂ	CAUZĂ	SOLUȚIE
Dispozitivul nu funcționează	Comutator defect Bateria descărcată Baterie prost montată	Solicitați repararea dispozitivului Încarca bateria Atașați corect
Eficiență redusă a muncii	Curea abrazivă este purtată Piesa de prelucrat incorectă Curea abrazivă aplicată neuniform Presiunea sculei este prea mare	Înlocuiți centura de șlefuit Curățați materialul, uscați-l dacă este necesar Corectați orientarea centurii de șlefuit Reduceți sarcina sculei electrice

12. Dotarea completă a aparatului

1. Polizor DED6901 - 1 buc.
2. Geantă pentru materialul excavat - 1 buc.
3. Curea fără sfârșit - 1 buc.

13. Informația pentru utilizatori privind eliminarea utilajelor uzate (se referă la gospodăria de casă)



Simbolul prezentat, aplicat pe produse sau în documentația anexată, vă informează că acest tip de produse electrice sau electronice, care s-au defectat, nu trebuie aruncat la gunoi împreună cu deșeurile obișnuite. Procedura corectă în caz de utilizare, reciclare sau recuperare a subsansamblelor constă în predarea dispozitivului la centrul specializat de colectare, unde va fi recepționat gratuit. Informațiile despre locuri de colectare a utilajelor uzate, vor fi furnizate de autoritățile locale de ex. pe site-urile web acestora. Utilizarea corectă a dispozitivului va permite păstrarea unor elemente valoroase și evitarea unui impact negativ asupra sănătății și mediului, care pot fi periclitate din cauza procedurilor necorespunzătoare de eliminarea deșeurilor.

Utilizatorii din țările membre Uniunii Europene: Dacă doriți să scăpați de dispozitive electrice sau electronice, vă rugăm să contactați cel mai apropiat centru de vânzare sau furnizor, pentru informații suplimentare. Eliminarea deșeurilor în țările din afara Uniunii Europene. Acest simbol se referă numai la țările membre ale Uniunii Europene. Dacă doriți să eliminați produsul respectiv, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul pentru a obține informațiile despre modul corect de procedură.

RO Certificat de garanție

Pentru

Nr. de catalog:

Număr de lot:
(denumit în continuare Produs)

Data de cumpărare a produsului:

Ștampila vânzătorului:

Data și semnătura vânzătorului:

Declarația Utilizatorului:

Confirm, că am fost informat în ceea ce privește condițiile de garanție și efectele nerespectării orientărilor cuprinse în manualul de utilizare și în Certificatul de garanție. Condițiile prezentei garanții îmi sunt cunoscute ce afirm cu semnătura mea de mână:

.....
Data și locul semnătura Utilizatorului

I. Responsabilitatea pentru produs:

1. Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o. cu sediul în Pruszkow, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, [Judecătoria Raională pentru o.c. Varșovia în Varșovia, Departamentul al XIV-a Economic al Registrului Național Juridic] NIP [CIF] 527-020-49-33, Kapitał zakładowy [capital social]: 100 980.00 zł.

2. În condițiile menționate în prezentul Certificat de garanție Garantul acordă garanție la produsul derivat din distribuția Garantului.

3. Responsabilitatea cu titlu de garanție cuprinde numai defectele care sau ivit din cauze datorate Produsului în momentul livrării acestuia Utilizatorului.

4. Cu titlu de garanție, Utilizatorul, obține dreptul la repararea gratis a Produsului, dacă defecțiunea s-a ivit în perioada de garanție. Modul de reparare a Produsului (metoda de executare a reparării) depinde de decizia Garantului. Dacă Garantul constată că Produsul nu poate fi reparat, Garantul își rezervă dreptul de a schimba piesa defectă sau total Produsul cu altul fără defecte sau de a micșora prețul Produsului ori de a se retrage de la Contract.

5. Față de Utilizatorul, care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil, nu este un consumator, răspunderea Garantului pentru dauna rezultate din prezenta garanție și/ sau în legătură cu încheierea și executarea acesteia, indiferent de dreptul legal, este limitată maxim până la valoarea Produsului defect.

II. Perioada de garanție:

Componentele Produsului acoperite de garanție	Durata de protecție a garanției
Mașină de șlefuit cu bandă cu acumulator	24 luni, de la data cumpărării Produsului, înscrisă în prezentul Certificat de garanție
Geanta pentru resturi, curea interminabilă	Neacoperită de garanție

III. Condițiile de utilizare a garanției:

1. Prezentarea de către Utilizator a Certificatului completat de garanție a Produsului și dovedirea împrejurărilor de cumpărare a Produsului de ex. prin prezentarea chitanței, facturii, etc. Pentru a efectua în mod eficient reclamația, se recomandă că Utilizatorul să trimită împreună cu Produsul reclamat, toate componentele menționate la "Completarea" Produsului în manualul de utilizare.

2. Respectarea de către Utilizator a recomandărilor din Manualul de utilizare și din Certificatul de garanție.

3. Garanția acoperă numai teritoriul Republicii Polonă și UE.

4. Garanția nu acoperă defectunile Produsului apărute în special din cauza:

a) Nerespectării de către Utilizator a condițiilor indicate în Manualul de utilizare, în special în domeniul de utilizare, întreținere și curățare corectă.

b) Utilizarea de către Utilizator a unor produse de curățare sau substanțe de conservare care sunt neadecvate cu Manualul de utilizare;

c) Depozitare necorespunzătoare și transportul necorespunzător al Produsului de către Utilizator;

d) Modificări și/sau reconstrucții arbitrare a Produsului de către Utilizator;

e) Utilizarea în Produs de către Utilizator a unor materiale consumabile neconforme cu manualul de utilizare.

f) Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produsul, în care:

g) numerele de serie, marcarea datelor și plăcuțele cu datele tehnice au fost îndepărtate de către Utilizator.

h) sigiliile existente au fost deteriorate de Utilizator sau au urme rămase din manipularea de către utilizator la acestea.

5. Atenție! Operațiile legate cu utilizarea de fiecare zi, descrise în manualul de utilizare, Utilizatorul execută singur pe costul său.

IV. Procedura de reclamație:

1. Dacă se constată că Produsul nu funcționează corect, Înainte de a depune reclamația trebuie să Vă asigurați dacă toate operațiunile descrise în manualul de utilizare au fost executate corect.

2. Sesizați imediat reclamația, cel mai bine în termen de 7 zile de la data la care ați observat defectul produsului. Utilizatorul care conform cu legea din data de 23 aprilie 1964 din Codul Civil nu este un consumator, pierde garanția pentru Produs dacă reclamația nu depune în termen de până de 7 zile.

3. Sesizarea reclamației se face de ex. la. la punctul de cumpărare a Produsului, la service-ul de garanție sau se poate trimite în scris pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Utilizatorul poate să depună reclamația prin formularul accesibil pe pagina de internet www.dedra.pl. ("Formular pentru sesizarea reclamației cu titlu de garanție").

5. Adresele service-urilor de garanție din fiecare stat sunt accesibile pe pagina www.dedra.pl. Dacă service-ul lipsește în statul adecvat, trimiteți sesizările de reclamație cu titlu de garanție pe adresa: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polonia).

6. Luând în considerare siguranța Utilizatorului se interzice utilizarea Produsului defect.

7. Atenție!!! Utilizarea Produsului defect este periculos pentru sănătatea și viața Utilizatorului.

8. Executarea obligațiilor rezultate din garanție va avea loc în termen de 14 zile lucrătoare, calculate de la data furnizării de către Utilizator a Produsului reclamat.

9. Înainte de furnizare a Produsului reclamat se recomandă curățirea acestuia. Se recomandă de a se asigura bine Produsul împotriva distrugerii în timpul transportului (se recomandă să trimiteți produsul reclamat în ambalajul original). Perioada de garanție va fi prelungită cu durata în care, din cauza defectului Produsului acoperit de garanție Utilizatorul nu l-a putut să-l utilizeze,

Garanția nu oprește, nu limitează nu suspendează drepturile Utilizatorului rezultate din dispozițiile privind garanția pentru vicile produsului vândut.

DE Inhaltsverzeichnis

1. Fotos und Zeichnungen
2. Beschreibung des Gerätes
3. Bestimmung des Gerätes
4. Benutzungsbegrenzungen
5. Technische Daten
6. Vorbereitung zur Arbeit
7. Einschalten des Gerätes
8. Benutzung des Gerätes
9. Laufende Wartungsarbeiten
10. Ersatzteile und Zubehör
11. Selbständiges Beseitigen der Störungen
12. Lieferumfang des Gerätes
13. Benutzerinformation über die Entsorgung der elektrischen und elektronischen Geräte
14. Garantiekarte

Übersetzung der Originalanleitung

Die Allgemeinen Sicherheitsbedingungen wurden als gesonderte Broschüre beigelegt.

Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung ist dem Gerät als gesondertes Dokument beigelegt. Bei fehlender EG-Übereinstimmungsbescheinigung bitten wir um die Kontaktaufnahme mit dem Service von Dedra-Exim Sp. z o.o.

⚠ ACHTUNG Beim Gebrauch sind immer zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Die Bedienungsanleitung ist vor der ersten Inbetriebnahme sorgfältig und vollständig zu lesen. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Konformitätserklärung sorgfältig auf. Äußerst strenge Beachtung der darin enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen wird sich positiv auf die Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Fliesenschneidemaschine auswirken.

⚠ ACHTUNG Während der Arbeit sind unbedingt die Sicherheitshinweise zu beachten. Die Sicherheitshinweise sind dem Gerät als gesonderte Broschüre beigelegt und sie ist sorgfältig aufzubewahren. Bei Übergabe des Gerätes an weitere Nutzer sind auch die Bedienungsanleitung, die Sicherheitshinweise und die Konformitätserklärung mitzugeben.

Die Firma Dedra Exim haftet nicht für Unfälle, zu denen es infolge der Nichtbeachtung der Sicherheitsmaßnahmen kommt. Alle Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sind sorgfältig zu lesen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und der Anleitung kann einen elektrischen Schlag, Brand und/oder andere ernsthafte Verletzungen zu Folge haben. Alle Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und die Übereinstimmungserklärung für zukünftige Bedürfnisse sind aufzubewahren.

⚠ ACHTUNG Das Gerät der SAS+ALL-Linie wurde nur für die Zusammenarbeit mit den Ladegeräten und Akkumulatoren der SAS+ALL-Linie entwickelt.

Der Li-Ion-Akku und das Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang des eingekauften Gerätes und sie sind gesondert einzukaufen. Die Verwendung von anderen Akkus und Ladegeräten als die für das Gerät dedizierten zieht den Verlust der Garantierechte nach sich.

2. Beschreibung des Gerätes

Abb. A: 1. Hilfsgriff, 2. Endlos-Bandgeschwindigkeitsregler, 3. Schalterverriegelung, 4. Schalter, 5. Batteriefach, 6. Anschluss für den Ausgabebeutel, 7. Endlos-Riemenspannungsregler, 8. Endlosbasis
Abb. B: 1. Riemenspannungshebel, 10. Riemenrollen

3. Bestimmung des Gerätes

Die Schleifmaschine DED6901 ist ein Produkt zum Schleifen von Holz, Holzwerkstoffen (Sperrholz, Spanplatten usw.), Kunststoffen, Nichteisenmetallen und nicht wärmebehandelten Verbindungselementen. Auch zum Schleifen von weichen Fliesen und zum Trockenschleifen kleiner bis mittlerer Oberflächen geeignet. Dank der sanften Einstellung der Vorschubgeschwindigkeit des Endlosbandes ist es möglich, präzise mit Bändern unterschiedlicher Abstufung zu arbeiten.

Es wird zugelassen, das Werkzeug bei Renovierungs- und Bauarbeiten, in Reparaturwerkstätten, bei Hobbyarbeiten unter gleichzeitiger Beachtung der Benutzungsbedingungen und zulässigen Arbeitsbedingungen, die in der Bedienungsanleitung enthalten sind, einzusetzen.

4. Benutzungsbeschränkungen

Das Gerät darf nur in Übereinstimmung mit den nachstehend aufgeführten "Zulässigen Arbeitsbedingungen" benutzt werden. Selbständige Änderungen am mechanischen und elektrischen Bau, jegliche Modifikationen, Bedientätigkeiten, die in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben sind, werden als rechtswidrig behandelt und ziehen den sofortigen Verlust der Garantierechte nach sich, und die Übereinstimmungserklärung verliert ihre Gültigkeit. Eine bestimmungswidrige oder eine bedienungsanleitungswidrige Benutzung verursacht den sofortigen Verlust der Garantierechte.

Zulässige Arbeitsbedingungen

Nur in Räumlichkeiten einsetzen. Temperaturbereich für das Aufladen der Akkumulatoren 10 - 30°C. Temperaturen über 40°C nicht aussetzen.

5. Technische Daten

Gerätemodell	DED6901
Arbeitsspannung [V]	18 d.c.
Batterie	Li-Ion
Bandgeschwindigkeit [m / min]	120-350
Riemengröße [mm x mm]	76 x 457
Am Griff gemessener Vibrationspegel [m / s ²]	3,03
Unsicherheit der KD-Messung	1,5
Lärmemission:	
Schalldruckpegel LPA [dB (A)]	80
Schallleistungspegel LWA [dB (A)]	91
Messunsicherheit KLPA, KLWA [dB (A)]	3
Gewicht (ohne Akku und Ladegerät) [kg]	2,38

Information bezüglich des Lärms und Schwingungen.

Kombinierter Wert der Schwingungen a_h sowie Messunsicherheit wurden in Übereinstimmung mit der Norm EN 62841-2-4 bestimmt und sind in der Tabelle angegeben.

Die Lärmemission wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 62841-1 bestimmt, die Werte sind in der vorstehenden Tabelle angegeben.

ACHTUNG Der Lärm kann zu Gehörschädigungen führen, daher muss man immer bei der Arbeit Gehörschutzmittel verwenden!

Der deklarierte Wert der Lärmemission wurde in Übereinstimmung mit einer Standarduntersuchungsmethode ermittelt und kann für Vergleich eines Gerätes mit einem anderen verwendet werden. Der oben angegebene Lärmpegel kann auch bei der Eingangsbeurteilung der Lärmexposition verwendet werden.

Der Lärmpegel bei der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeuges kann sich von den deklarierten Werten in Abhängigkeit von der Verwendungsart der benutzen Arbeitswerkzeuge, insbesondere von dem bearbeiteten Gegenstand sowie von der Notwendigkeit, die Schutzmittel für den Bediener zu bestimmen, unterscheiden. Um die genaue Exposition unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen feststellen zu können, muss man alle Teile des Arbeitszyklus berücksichtigen, auch die Zeiträume, in denen das Gerät ausgeschaltet oder eingeschaltet ist aber es wird damit nicht gearbeitet.

6. Vorbereitung zur Arbeit

Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten den Zustand des Geräts auf mechanische Beschädigungen (gerissenes Gehäuse, beschädigtes Klebeband oder Netzkabel) und Verunreinigungen (Verunreinigungen der Lüftungsöffnungen, Arbeitswerkzeuge, Netzstecker oder andere, die die Verschlechterung des Griffs und / oder beeinträchtigen können die Qualität der geleisteten Arbeit). Wenn ein beschädigtes Element erkannt wird, muss es durch ein neues ersetzt werden. Wenn Schmutz gefunden wird, entfernen Sie ihn mit Druckluft oder einem sauberen, trockenen Tuch.

Nach der Erstinspektion sollten Sie:

- Überprüfen Sie den Schleifbandvorschub (gemäß dem Verfahren "Vorschubkorrektur" in Punkt "9. Aktuelle Wartungsarbeiten").
- Befestigen Sie das Werkstück an der Oberfläche.

Der Bandschleifer kann schlecht befestigtes Material auf Sie werfen und Verletzungen oder Schäden verursachen.

- Schieben Sie den Beutel, in dem sich die Beute befindet, auf den Auslauf (Abb. A, 6).

Um den Arbeitskomfort zu verbessern, kann der Hilfsgriff eingestellt werden. Lösen Sie dazu die Schraube des Hilfsgriffs mit einem Inbusschlüssel, stellen Sie den Griff in eine Position, in der Sie bequem mit dem Schleifer arbeiten können, und ziehen Sie die Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass sich das Handstück nicht unter Druck bewegt.

7. Einschalten des Gerätes

Das Gerät wird von einer 18-V-Batterie gespeist. Schieben Sie den geladenen Akku in die Führung im Griff, bis die Griffverriegelung aktiviert ist. Das Gerät ist betriebsbereit. Drücken Sie den Schalter (Abb. A, 4), um mit dem Gerät zu arbeiten

ACHTUNG Arbeitsproben ohne Belastung sind nur dann auszuführen, wenn das Elektrowerkzeug nach unten gerichtet ist.

8. Benutzung des Gerätes

Die Mühle ist für die Arbeit mit sauberen, trockenen und unelastischen Materialien wie Holz, Holzwerkstoffen, Kunststoffen usw. ausgelegt. Das Arbeiten mit flexiblen und / oder nassen Materialien kann unwirksam sein oder zu Riemenschäden führen.

Arbeiten an Materialien, die mit Schutzpräparaten bedeckt sind (Lack, Öl, Lack usw.), können zu einer raschen Verunreinigung des Riemens und einer Verringerung der Schleifqualität führen.

Wenn das Schleifen des Materials nicht zufriedenstellend verläuft, prüfen Sie, ob das Schleifband abgenutzt oder verschmutzt ist, und ersetzen Sie es gegebenenfalls durch ein neues. Wenn der Austausch die Arbeitsqualität nicht verbessert, sollten Sie einen Riemen mit einem weniger abgestuften Schleifpapier verwenden.

Unter keinen Umständen darf die Mühle übermäßig gegen die zu bearbeitende Oberfläche gedrückt werden. Dadurch besteht die Gefahr, dass das Gerät überlastet und beschädigt wird.

Nach ordnungsgemäßer Vorbereitung auf die Arbeit und Anschließen der Stromquelle können Sie das Gerät mit dem Schalter einschalten und mit dem Schleifen beginnen (stellen Sie gegebenenfalls die gewünschte Vorschubgeschwindigkeit mit dem Knopf ein (Abb. A, 2)). Es ist möglich, den Schalter in der Ein-Position zu verriegeln. Bewegen Sie dazu bei gedrücktem Schalter die Verriegelung (Abb. A, 3) und lassen Sie den Schalter los. Das Entriegeln erfolgt nach erneutem Drücken des Schalters.

Das Gerät wird nach dem Loslassen der Schaltertaste ausgeschaltet.

Während der Arbeit empfehlen wir, den Schleifer reibungslos über die gesamte zu schleifende Oberfläche zu bewegen. Vermeiden Sie es, die laufende Mühle an Ort und Stelle anzuhalten, um zu vermeiden, dass die Vertiefung an einer Stelle geschliffen wird. Wenn an einem bestimmten Punkt mehr Material geschliffen werden muss, empfehlen wir, den Schleifer quer, in Längsrichtung oder kreisförmig über diesen Punkt zu bewegen (je nach Möglichkeit).

Die Richtung des Vorschubs bewirkt, dass die Mühle nach vorne "läuft". Sie sollten also daran arbeiten, die Mühle mit beiden Händen festzuhalten. Das zu verarbeitende Material sollte sicher befestigt sein. Halten Sie die Mühle während der Arbeit mit beiden Händen so, dass das Klebeband vom Benutzer weg zeigt.

Es ist verboten, "nass" zu schleifen. Das Berühren eines Elektrowerkzeugs mit Wasser kann zu einem elektrischen Schlag führen. Verwenden Sie beim Schleifen einen Staubschutz für die oberen Atemwege

Stellen Sie das Gerät niemals ab, wenn es in Gebrauch ist. Warten Sie nach dem Ausschalten, bis der Motor / Riemen vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn lagern.

9. Laufende Bedientätigkeit

ACHTUNG Alle Bedientätigkeiten wie z. B. der Austausch des Arbeitsendstückes sind bei ausgeschalteter Speisung auszuführen.

Band wechseln

1. Lösen Sie den Riemenspannungshebel, indem Sie ihn zurückziehen (Abb. B, 9).
2. Entfernen Sie das Klebeband von den Rollen.
3. Installieren Sie einen neuen Riemen und achten Sie darauf, dass die Pfeile auf der Innenseite des Riemens in die gleiche Richtung zeigen wie die Pfeile auf der Antriebsrolle (Abb. B, 10).
4. Ziehen Sie den Gurt fest, indem Sie den Hebel (Abb. B, 9) in seine ursprüngliche Position zurückdrücken
5. Korrigieren Sie den Riemenvorschub gemäß dem Verfahren "Riemenvorschubkorrektur" weiter unten in diesem Abschnitt.

Staubbeutel leeren

1. Schieben Sie den Beutel zum Sammeln der Beute aus der Steckdose.
2. Gießen Sie die Beute aus.

ACHTUNG Seien Sie vorsichtig, wenn sich eine Feuerquelle in der Nähe befindet - Feinstaub kann extrem entflammbar sein.

3. Schieben Sie nach dem Entleeren den Beutelsanschluss auf den Ausgangsauslassanschluss
Seien Sie bei diesem Vorgang besonders vorsichtig!
Stellen Sie sicher, dass Gliedmaßen, Kleidung und andere lose Gegenstände nicht mit dem Gurt oder anderen beweglichen Teilen des Geräts in Kontakt kommen, da die Gefahr besteht, dass sie sich verfängen oder abschlagen.

Riemenvorschubkorrektur

Aufgrund möglicher Unterschiede in der Struktur und den Eigenschaften verschiedener Schleifbänder kann es erforderlich sein, den Bandweg (Pfad) zu korrigieren. Eine Korrektur ist erforderlich, wenn der Riemen während des Betriebs zur Seite rutscht
Kanten, die zu einer Beschädigung der Riemenkante und / oder zum Schleifen von Maschinenkomponenten führen können. Die Verwendung eines auf diese Weise betriebenen Geräts ist nicht zulässig.

1. Legen Sie das Gerät mit dem Klebeband nach oben auf eine stabile Oberfläche.

2. Fassen Sie den Griff mit der linken Hand. Starten Sie das Gerät.

3. Während Sie den Riemen beobachten, korrigieren Sie seinen Weg mit der rechten Hand mit dem Knopf an der Spannrolle (Abb. A, 7), damit er den Umriss des Metallrechtecks auf der Basis des Schleifers nicht überschreitet und sich bewegt parallel dazu.

Transport

Das Elektrowerkzeug und andere im Set zusammen mit der Bedienungsanleitung aufgeführte Elemente sollten sauber transportiert und in der Originalverpackung (zusammen mit Füllstoffen) versiegelt werden, damit es nicht den schädlichen Auswirkungen von Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Niederschlag, Hohe Temperatur (über 50 ° C), Druck, der eine Verformung der Originalverpackung verursacht, und andere, die sich negativ auf die Verpackung oder ihren Inhalt auswirken können.

Lager

Das Elektrowerkzeug und andere im Set zusammen mit der Bedienungsanleitung aufgeführte Elemente sollten sauber gehalten und in der Originalverpackung (zusammen mit Füllstoffen) verschlossen werden, damit es nicht den schädlichen Auswirkungen von Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Niederschlag, Hohe Temperatur (über 50 ° C), Druck, der eine Verformung der Originalverpackung verursacht, und andere, die sich negativ auf die Verpackung oder ihren Inhalt auswirken können.

Bewahren Sie das Elektrowerkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Befolgen Sie vor der nächsten Verwendung das in Punkt 6: Vorbereitung der Arbeiten beschriebene Verfahren und prüfen Sie, ob die in Punkt 9: Aktuelle Wartungsarbeiten beschriebenen Wartungsarbeiten nicht durchgeführt werden sollten.

10. Ersatzteile und Accessoires

Empfohlene Accessories

Das Angebot von Dedra-Exim umfasst Endlosbänder mit den Abmessungen 76 x 457 DED7949K0 gr. 40, DED7949K1 gr. 60, DED7949K2 gr. 80, DED7949K3 gr. 100, DED7949K4 gr. 120.

Das Elektrowerkzeug aus der SAS+ALL-Linie kann mit jedem Akkumulator und jedem Ladegerät aus der SAS+ALL-Linie sowie jedem Arbeitswerkzeug (Arbeitsendstück) mit SDS Plus-Schaft ausgestattet werden. Wir bitten höflich, sich nach den Hinweisen des Herstellers der Arbeitsendstücke zu richten.

Um die Ersatzteile und Accessoires zu kaufen, muss man sich mit dem Service der Firma Dedra-Exim in Verbindung setzen. Die Kontaktdaten befinden sich auf der Seite 1 der Bedienungsanleitung. Bei Bestellung der Ersatzteile bitten wir um die Angabe der Nummer PARTII, die auf dem Betriebsschild angebracht ist sowie die Nummer der Zusammenstellungszeichnung. In der Garantiezeit werden Reparaturen nach den in der Garantiekarte angegebenen Grundsätzen durchgeführt. Das reklamierte Produkt bitten wir dort zur Reparatur abzugeben, wo es eingekauft worden ist (der Verkäufer ist verpflichtet, das reklamierte Produkt entgegenzunehmen), oder an den Zentralen Service der Firma DEDRA – EXIM zu verschicken. Wir bitten höflich, die durch den Importeur ausgestellte Garantiekarte beizufügen. Ohne dieses Dokument wird die Reparatur wie eine Reparatur behandelt, die nach Ablauf der Garantiekarte durchgeführt wird. Nach Ablauf der Garantiezeit werden Reparaturen durch den Zentralen Service durchgeführt. Ein beschädigtes Produkt ist an den Service (die Versandkosten trägt der Benutzer) zu verschicken.

11. Eigenständige Beseitigen der Störungen

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht	Schalter defekt Batterie entladen	Lassen Sie das Gerät warten Lade die

	Schlecht montierte Batterie	Batterie auf Richtig anbringen
Geringe Arbeitseffizienz	Der Schleifgurt ist abgenutzt Falsch gereinigtes Werkstück Ungleichmäßig aufgetragenes Schleifband Werkzeugdruck zu hoch	Ersetzen Sie das Schleifband Reinigen Sie das Material und trocknen Sie es gegebenenfalls ab Korrigieren Sie die Ausrichtung des Schleifbandes Reduzieren Sie die Belastung des Elektrowerkzeugs

12. Lieferumfang des Gerätes,

1. Schleifmaschine DED6901 - 1 Stk. 2. Beutel für das Aushubmaterial - 1 Stk. 3. Endlosband - 1 Stk.

13. Nutzerinformationen über die abgabe von gebrauchten elektro- und elektronik-altgeräten (betrifft Haushalte)



Das hier abgebildete Symbol auf Produkten oder auf der beigefügten Dokumentation informiert, dass man gebrauchte Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht mit dem Haushaltsmüll wegwerfen darf. Das richtige Verhalten im Falle von Beseitigung, erneuter Benutzung oder Recycling von Unterbauelementen besteht in der Übergabe von gebrauchten Elektro- und Elektronik-Altgeräten an Fachabnahmepunkte, wo sie kostenlos abgenommen werden. Informationen über die Fachabnahmepunkte bekommen Sie bei der lokalen Behörde.

Die richtige Verwertung der Geräte erlaubt wichtige Rohstoffe zu behalten und die negative Einwirkung auf die Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden. Die unsachgemäße Verwertung wird mit Strafen laut den entsprechenden Lokalvorschriften bestraft.

Nutzer in den EU-Ländern: Wenn Sie die Elektro- und Elektronische Geräte abgeben möchten, melden Sie sich bitte einem nächst gelegenen Verkaufspunkt oder bei dem Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen erteilt.

Das Entsorgen von Abfällen in Ländern außerhalb der EU: Dieses Symbol betrifft nur EU-Länder. Wenn Sie die Elektro- und Elektronische Geräte abgeben möchten, melden Sie sich bitte einem nächst gelegenen Verkaufspunkt oder bei dem Lieferanten, der Ihnen weitere Informationen erteilt.

DE Garantiekarte

Für

Katalognummer:

Lotnummer:.....
(im Weiteren **Produkt** genannt)

Kaufdatum des Produkts:

Stempel des Verkäufers:

Datum und Unterschrift des Verkäufers:.....

Erklärung des Benutzers:

Ich bestätige, dass ich über die Bedingungen der Garantie sowie Folgen der Nichtbeachtung von den in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen informiert wurde. Die Bedingungen dieser Garantie sind mir bekannt, was ich mit meiner eigenhändigen Unterschrift bestätige:

.....
Datum und Ort Unterschrift des Käufers

I. Haftung für das Produkt:

1. Garant - DEDRA EXIM sp. z o.o. mit Sitz in Pruszków, Adresse: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Reg.-Nr. KRS 0000062517, Amtsgericht für Warschau, XIV Wirtschaftsabteilung des Nationalen Gerichtsregisters, Steuernummer 527-020-49-33, Stammkapital: 100 980.00 zł.

2. Zu den in dieser Garantiekarte bestimmten Bedingungen erteilt der Garant hiermit Garantie für das Produkt, das vom Vertrieb des Garants stammt.

3. Die Garantiehaftung umfasst nur Mängel, deren Entstehung auf die im Produkt zum Zeitpunkt seiner Aushändigung dem Benutzer enthaltenen Fehler zurückzuführen ist.

4. Im Rahmen der Garantie gewinnt der Benutzer das Recht zur kostenlosen Reparatur des Produkts, soweit der Mangel innerhalb der

Garantiezeit offenbart wurde. Die Art und Weise, auf die das Produkt repariert wird (Methode der Reparatur) wird vom Garanten bestimmt. Falls der Garant feststellt, dass die Reparatur nicht möglich ist, behält sich der Garant das Recht vor, das mangelhafte Element oder das ganze Produkt gegen ein freies von Mängeln zu tauschen, den Preis des Produkts zu mindern oder vom Vertrag abzutreten.

5. Gegenüber einem Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, ist die Schadensersatzhaftung des Garanten für die sich aus dieser Garantie ergebenden und/oder im Zusammenhang mit ihrer Erteilung und Ausübung stehenden Schäden, ohne Rücksicht auf den Rechtstitel, maximal auf den Wert des mangelhaften Produkts begrenzt.

II. Garantiezeit:

Elemente des Produkts, die mit der Garantie umfasst sind	Dauer des Garantieschutzes
Akku-Bandschleifer	24 Monate ab dem Kaufdatum des Produkts das auf dieser Garantiekarte angegeben ist
Schmutzbeutel, Endlosgürtel	Nicht von der Garantie abgedeckt

III. Bedingungen der Inanspruchnahme der Garantie:

1. Vorlegung der ausgefüllten Garantiekarte vom Benutzer sowie Glaubhaftmachung der Kaufumstände vom Benutzer, z.B. durch Vorlegung eines Kassenbelegs, einer Rechnung, usw. Damit die Reklamation reibungslos durchgeführt werden kann, wird es empfohlen, dass der Benutzer alle in dem "Lieferumfang" genannten Elemente, der in der Bedienungsanleitung beschrieben wurde, zusammen mit dem Produkt zur Reklamation abgibt.

2. Beachtung der in der Bedienungsanleitung und Garantiekarte enthaltenen Anweisungen vom Benutzer.

3. Die Garantie umfasst nur das Gebiet der Republik Polen und der EU.

4. Die Garantie umfasst nicht die Mängel des Produkts, die infolge von folgenden Ursachen entstanden sind:

a) Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedingungen vom Benutzer, insbesondere in Bezug auf richtige Nutzung, Wartung und Reinigung;

b) Verwendung von Reinigungs- oder Wartungsmitteln vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen;

c) Unrichtige Aufbewahrung und unrichtiger Transport des Produkts vom Benutzer;

d) Eigenmächtige Veränderungen und/oder Umbauten am Produkt vom Benutzer, die mit dem Garant nicht abgestimmt wurden;

e) Verwendung von Betriebsmaterialien und Ersatzteilen vom Benutzer, die im Widerspruch zu der Bedienungsanleitung stehen.

f) Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, verliert Garantieansprüche für das Produkt, an dem:

g) Seriennummer, Datumsangaben und Typenschilder vom Benutzer entfernt, verändert oder beschädigt wurden;

h) Plomben vom Benutzer beschädigt wurden oder Spuren des Hantierens an ihnen tragen.

5. Achtung! Die mit täglicher Bedienung des Produkts verbundenen Tätigkeiten, die sich u.a. aus der Bedienungsanleitung ergeben, sind vom Benutzer auf eigene Rechnung und eigene Kosten auszuführen.

IV. Reklamationsverfahren:

1. Falls unrichtige Arbeit des Produkts festgestellt wird, soll man sich vor der Anmeldung der Reklamation vergewissern, dass alle insbesondere in der Bedienungsanleitung bestimmten Bedientätigkeiten richtig ausgeführt wurden.

2. Die Reklamation soll man unverzüglich, am besten innerhalb von 7 Tagen ab Feststellung des Mangels am Produkt anmelden. Der Benutzer, der kein Verbraucher im Sinne des Gesetzes vom 23. April 1964 Zivilgesetzbuch ist, verliert Garantieansprüche für das Produkt, im Falle, wenn die Reklamation nicht innerhalb von 7 Tagen angemeldet wird.

3. Die Reklamation kann u.a. am Verkaufsort, an dem das Produkt gekauft wurde, beim Garantieservice oder schriftlich auf folgende Adresse angemeldet werden: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

4. Der Benutzer kann die Reklamation unter Verwendung des Formulars anmelden, das auf der Internet www.dedra.pl zugänglich ist. ("Formular zur Anmeldung der Reklamation aufgrund der Garantie").

5. Die Adressen von Garantieservice-Stellen für jeweilige Länder sind auf der Internetseite www.dedra.pl zugänglich. Im Falle, wenn keine Garantieservice-Stelle im jeweiligen Land vorhanden ist, soll man die Reklamationsanmeldung aufgrund der Garantie an folgende Adresse richten: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

6. Im Hinblick auf die Sicherheit des Benutzers ist die Nutzung eines mangelhaften Produkts untersagt.

7. Achtung!!! Nutzung eines mangelhaften Produkts gefährdet der Gesundheit und dem Leben des Benutzers.

8. Erfüllung der sich aus der Garantie ergebenden Pflichten erfolgt innerhalb von 14 Werktagen ab der Rückgabe des beanstandeten Produkts vom Benutzer.

9. Vor der Rückgabe des mangelhaften Produkts zur Reklamation soll man es reinigen. Das beanstandete Produkt soll sorgfältig vor möglichen Beschädigungen während des Transports abgesichert werden (es wird empfohlen das beanstandete Produkt in Originalverpackung zu bringen).

10. Die Garantiezeit wird um die Zeit verlängert, in der der Benutzer das mit der Garantie umfasste Produkt infolge des Mangels nicht benutzen konnte.

Die sich aus den Vorschriften über die Gewährleistung für Mängel von verkauften Sachen ergebenden Rechte des Benutzers werden von dieser Garantie weder ausgeschlossen noch eingeschränkt oder eingestellt.

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH/ ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH OPRÁVÁCH/ PASTABOS APIE ATLIKŲĖ REMONTŲ/ PIEŽĪMES PAR VEIKTO REMONTU/ FELJEGYZÉSEK AZ ELVÉGZETT JAVÍTÁSOKRÓL/ ANNOTATIONS DES REPARATIONS REALISEES/ ANOTACIONES DE LAS REPARACIONES REALIZADAS/ MENȚIUNI CU PRIVIRE LA REPARATIILE EFECTUATE/ AANTEKENINGEN OVER UIGEVOERDE REPARATIES/ VERMERKE ÜBER AUSGEFÜHRTE REPARATUREN

Data zgłoszenia do naprawy/ Datum nahlášení k opravě/ Dátum odovzdania do opravy/ Atidavimo remontā datums/ Produktu nodošanas remontā datums/ A javításra történő bejelentés dátuma/ Date de la déclaration de réparation/ Fecha de presentación a la reparación/ Data predării la reparatie/ Datum voor het opgeven van de reparatie/ Datum der Anmeldung zur Reparatur	Data wykonania naprawy/ Datum vykonania opravy/ Dátum vykonania opravy/ Remonto data/ Remontapjoms, remontdarbu apraksts/ A javítás tartalma, a javítás műveletek leírása/ Etendue des travaux/ Remonta veikēja paraksts/ A javításra tett javítást végző aláírása/ Signature de la personne faisant la réparation/ Firma de la persona que realizó la reparación/ Semnătura persoanei care a efectuat reparatia/ Handtekening van de uitvoerende persoon/ Unterschrift der die Reparatur ausführenden Person	Zakres naprawy, opis czynności naprawczych/ Rozsah opravy, popis úkonů/ Rozsah opravy, opis vykonávaných oprav/ Podpis wykonującego naprawę/ Podpis osoby wykonávající opravu/ Podpis osoby vykonávající opravu/ Remonta apraksts/ A javítás műveletek leírása/ Etendue des travaux/ Remonta veikēja paraksts/ A javításra tett javítást végző aláírása/ Signature de la personne faisant la réparation/ Firma de la persona que realizó la reparación/ Semnătura persoanei care a efectuat reparatia/ Handtekening van de uitvoerende persoon/ Unterschrift der die Reparatur ausführenden Person	
---	---	--	--